

Környezetbiztonsági favizsgálati jegyzőkönyv

**Vizsgálati jegyzőkönyv és ápolási javaslat
a Dévaványa, Hősök terén található építési területen lévő fákra
vonatkozóan.**



készítette:

Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök

A Magyar Faápolók Egyesülete által minősített favizsgáló FV-25/004

Tel.: +36-30-716-7769

e-mail.: orcsik.tibor86@gmail.com

A felmérés 2025. szeptember 9-én és 11-én készült Dévaványa, Hősökterénél lévő építési területen lévő fák állapotáról, valamint javaslat a faápolási munkálatokra a személy és vagyonbiztonság figyelembevételével.

A favizsgálati jegyzőkönyv érvényessége egy év, de rendkívüli időjárási eseményt, drasztikus környezeti változást, sérülést, vagy nem tervezett beavatkozást követően a fák állapotát felül kell vizsgálni!

A FELMÉRÉS TARTALMA:

- A felmérés módszere, szempontjai
- A felmért fák helyét jelölő helyszínrajz
- Szemrevételezéssel megvizsgált fák vizsgálati adatlapjai
- A fák fenntartási munkáira, ápolására tett javaslatok

A FELMÉRÉS KÉSZÍTETTE:



Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök
MFE minősített favizsgáló FV-25/004

2025. 09. 14.

A felmérés szempontjai és módszere

A favizsgálat során a terület környezetére kockázatot jelentő lombos faegyedeit kellett megvizsgálnunk. A vizsgálandó fák kijelölése a terület fenntartójával közös bejáráson állapotuk és elhelyezkedésük alapján történt

A felmérés módszere:

- Dendrológiai felmérés
- A fa környezetének felmérése
- A fa állapotának vizsgálata
- Ápolási javaslattevél
- Beavatkozás sürgősségének meghatározása

Dendrológiai felmérés, faazonosítás

A területről részletes dendrológiai felméréssel nem rendelkezünk, ami az egyedek azonosításához elengedhetetlen, ezért a favizsgálat előtt azt el kellett végeznünk.

A környezetbiztonsági favizsgálat során felvettük a fa általános adatait, amely tartalmazza

- a terület megnevezését
- a fa egyedi, általunk generált azonosítóját (három jegyű szám, 401-el kezdődik és a területen térhálóban növekszik egyesével)
- rögzítettük a faj és fajta tudományos és magyar nevét.

A fa egyedi adatai:

- fa magassága
- törzsmagasság
- törzsátmérő 1 m magasságban
- korona átmérő

VESZÉLYEZTETÉS

A környezet és a veszélyeztetettség vizsgálata

A fa környezet vizsgálatának célja a különböző lehetséges veszélyeztetési források felderítése azok mértének meghatározása és rögzítése. Egy forgalomnak kitett, vagy rendszeresen látogatott területen (pl. játszótéren) álló fa kismértékű állapotromlása is nagyfokú veszélyeztetést jelenthet, míg egy ritkán látogatott, természetes erdőterületen álló fa ugyanolyan állapotromlás esetén sem okoz fokozott környezeti veszélyeztetést.

Veszélyeztetett objektum

A fa által potenciálisan veszélyeztetett környezeti elemek vizsgálata. A fa a környezetre ható lehetséges veszélyeztetés behatárolása az egyik legfontosabb, külső tényező. Eredménye befolyásolja a fa biztonságossága érdekében végrehajtandó beavatkozásokat, annak mértékét és sürgősségét.

Veszélyeztetés gyakorisága

A fa a környezetében elhelyezkedő épített elemekre veszélyt jelenthet, minél több az ilyen objektum, általában az azokhoz kapcsolódó forgalom is arányosan növekszik. Ezek számának rögzítése fontos a vizsgálat módszerének kiválasztásához, figyelembe kell venni az ápolási munkák meghatározásánál is.

FOTÓ

A fa károsodására, kóros elváltozására utaló látható nyomoka a vizsgálat során rögzítésre kerülnek. A későbbi könnyebb beazonosítás érdekében a vizsgálati adatlapra felkerült a fa teljes habitusát ábrázoló, valamint az esetleges elváltozást jellemzően bemutató fénykép is.

A FA ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA

A szemrevételezés során felmértük a gyökérzet, a gyökérnyak, a törzs, a koronaalap és a korona általános állapotát.

Állapot: A gyökérzet, a gyökérnyak, a törzs, a koronaalap és a korona alap problémáinak, hibáinak leírása.

Leírás: Az állapot, annak kialakulásának és következményinek részletezése.

Beavatkozási igény: A balesetveszély elhárításához, a környezetbiztonság és a fa állapotának fenntartásához, vagy javításához szükséges faápolási munkálatok részletezése.

A FA RÉSZEINEK VIZSGÁLATA

A gyökérzet

A talajfelszín és a környezet szemrevételezése a legmeghatározóbb a gyökérzet feltárás nélküli vizsgálatánál. A gyökérnyak alakja és esetleges elváltozásai, sérülései utalnak a talajban futó gyökérzet egészségi állapotára, ezért a gyökérzet és a gyökérnyak vizsgálata együttesen mutatja meg a gyökérzet állapotát.

A gyökérnyak állapota:

A gyökérnyak állapotának változása, leromlása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A gyökérnyak sérülése, majd későbbi korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. Az itt megjelenő problémák a teljes fa statikájára és egészségi állapotára kihatnak.

A törzs állapota

A törzs állapotának változása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A farész korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. A törzs vizsgálatakor figyelembe kell venni a gyökérnyak és a koronaalap állapotát is, mert mindkét rész állapota kihat a törzsre is.

A koronaalap

A teljes korona biztonsága és stabilitása a fa ezen részén nyugszik. Az stabil és egészséges korona alapfeltétele a megfelelő koronaalap megléte ezért koronaalap állapotát is értékelni kell.

A korona állapota

A korona értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a közelebbi vizsgálat az elhelyezkedésből adódóan nehézkes. Az állapotértékelés során az fontos szempont a valós és az ideális lombtömeg arányának meghatározása, a koronában lévő statikai és egészségi problémák felmérése.

Beavatkozás sürgőssége:

A: Azonnali - azonnal:

A fa fokozottan baleset veszélyes. A baleset veszély csak azonnali beavatkozással kerülhető el.

S: Sürgős - 1 hónapon belül

A fa baleset veszélyes. A baleset veszély csak beavatkozással kerülhető el.

R: Rövidtávú - 3 hónapon belül

A fa szélsőséges időjárási viszonyok közötti károkozása, vagy állapotának romlása csak abban az esetben kerülhető el, ha a szükséges beavatkozások elvégzésre kerülnek.

K: Közép távú - 6 hónap

A fa szélsőséges időjárási viszonyok közötti károkozása, vagy állapotának romlása csak abban az esetben kerülhető el, ha a szükséges beavatkozások elvégzésre kerülnek.

H: Hosszú távú - 1 év

A fa állapotának és a környezet biztonság megtartásának érdekében elvégzendő beavatkozások.

F: Folyamatos

A fa állapota miatt, folyamatos megfigyelés, öntözés, tápanyag utánpótlás stb. szükséges.

KEZELÉSI JAVASLAT

A vizsgálat eredményét kiértékelve a fára vonatkozó kezelési javaslatot adtunk, amely tartalmazza a fán alkalmazandó ápolási munkákat, további szükséges vizsgálatokat vagy intézkedéseket.

Az esetleges felülvizsgálat időpontját. a jegyzőkönyv nem tartalmazza. **A szükséges felülvizsgálat ideje 1 év. Ettől eltérő felülvizsgálati időszak külön feltüntetésre kerül.**


A kezelési javaslatban előírt ápolási munkák a fán végzett munkálatok során módosulhatnak, mert az ápolás kivitelezése során láthatóvá válhatnak a talajszintről nem észlelhető tünetek is.

Szakmai tapasztalatunk és tudásunk felhasználásával készített környezetbiztonsági favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát, különösen rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!



Orcsik Tibor

Helyszínrajz/térkép

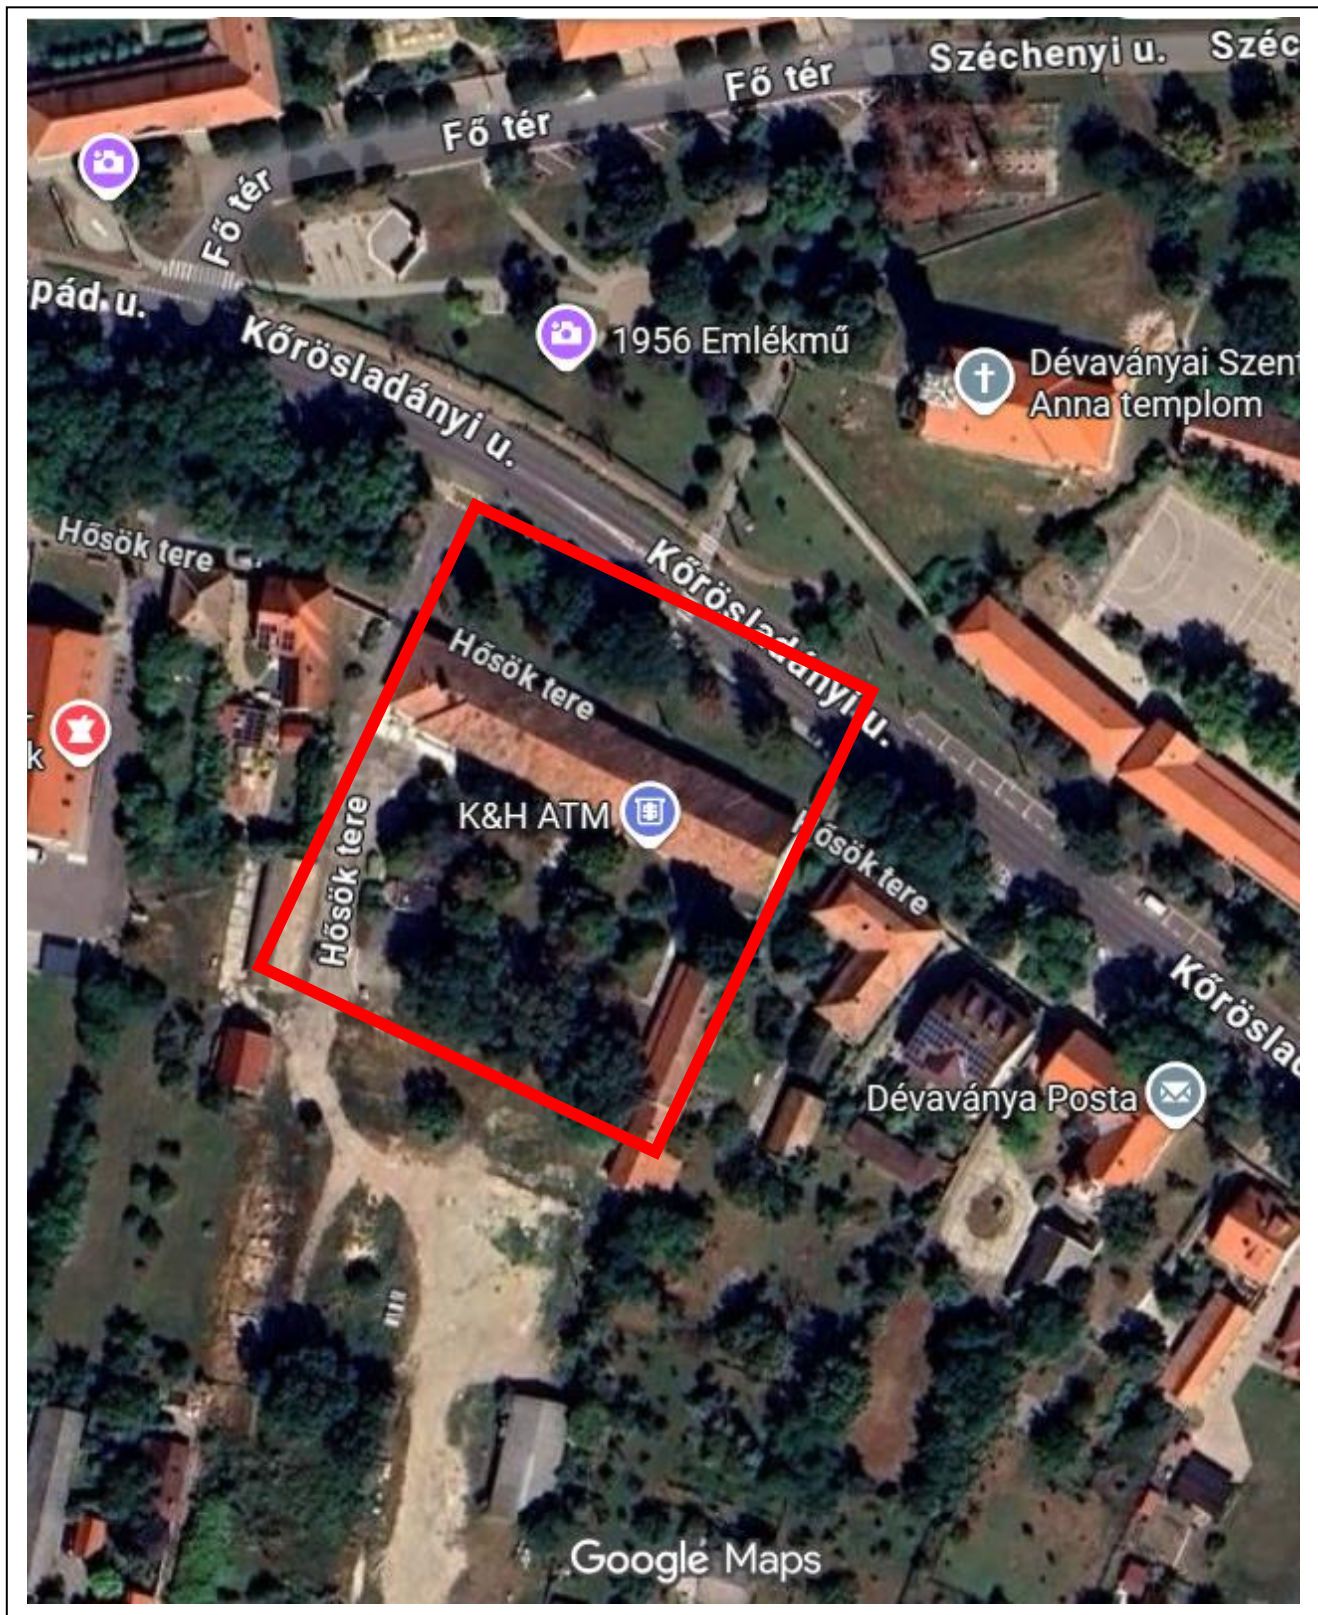

Környezetbiztonsági favizsgálati adatlapok:

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévavány, építkezés					
Fa jelölése:		401					
Fa fajta (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hárs					
Famagasság:		15	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság
Törzsmagsság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		37	cm		út		állandó
Koronaátmérő:		6	m		parkoló		gyakran
					műtárgy/szobor		állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos							
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült		elszakított gyökér		fiziológiai egyensúly helyreállítása	
		statikailag meggyengült		részben burkolt talajfelszín			
		beton sávalap					
Gyökérnyak	sérült		kéregsérülés				
			terpeszes lefutású				
			befűződés				
Törzs	sérült		ághelyseb				
Koronaalap	sérült		ághelyseb				
Korona	sérült		féloldalas		20%-os korona kurtítás	S	
	sérült ág, ágak		dörzsölt ág				
	száraz ág		szakszerűtlen metszlap				
			űrszelvénybe nyúlik				
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		OrcsikTibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévavány, építkezés					
Fa jelölése:		402					
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác					
Famagasság:		10	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság	
Törzsmagsság:		1,6	m		gyalogos forgalom	gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		43	cm		út	állandó	
Koronaátmérő:		6	m		parkoló	gyakran	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos					műtárgy/szobor	állandó	
				járda	állandó		
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült		elszakított gyökér			
statikailag meggyengült		részben burkolt talajfelszín					
		beton sávalap					
Gyökérnyak	sérült		korhadás				
Törzs	sérült		korhadás				
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap				
			V' elágazás				
Korona	sérült		száraz ágak		kopaszfejre metszés	S	
	sérült ág, ágak		korhadt ágak				
	száraz ág		ágcsonk				
			szakszerűtlen metszlap				
			gomba fertőzés/termőtest				
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		OrcsikTibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, építkezés							
Fa jelölése:		403							
Fa faja (fajtája)		Celtis occidentalis/Nyugati ostorfa							
Famagasság:		12	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		48	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		10	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
	Gyökér	sérült	elszakított gyökér		fokozatos feltöltés		K		
		statikailag meggyengült	mesterséges lehordás						
		felszínre került							
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású							
		befűződés							
Törzs	ép								
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap							
Korona	sérült	száraz ágak		szárazoló metszés		S			
	sérült ág, ágak	dörzsölt ág		ritkító metszés		R			
	száraz ág	repedt ág		ápoló metszés		R			
				nagy húzású részek kurtítása		S			
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		OrcsikTibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, építkezés							
Fa jelölése:		404							
Fa faj (fajtája)		Celtis occidentalis/Nyugati ostorfa							
Famagasság:		17	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		0	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		135	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		16	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					közvilágítás		állandó		
				elektromos légkabel		állandó			
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		felszínre került mesterséges lehordás		fokozatos feltöltés		R	
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású befűződés						
Törzs	sérült		korhadás						
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap korhadás						
			több vázág egy pontból						
Korona	sérült		száraz ágak		szárazoló metszés		S		
	sérült ág, ágak		dörzsölt ág		ritkító metszés		R		
	száraz ág		féloldalas		15%-os korona kurtítás		R		
			korhadt ágak		űrszelvény biztosító metszés		R		
			űrszelvénybe nyúlik						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		OrcsikTibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, építkezés							
Fa jelölése:		405							
Fa faja (fajtája)		Picea sp./Lucfenyő							
Famagasság:		19	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		3,6	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		48	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		8	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó		
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		felszínre került mesterséges lehordás		fokozatos feltöltés		R	
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású befűződés						
Törzs	sérült		háncssérülés						
	mechanikai sérülés								
Koronaalap	ép								
Korona	sérült		száraz ágak		rendszeres ellenőrzés		F		
	száraz ág		leépülése várható						
	vitalitása lecsökkent								
Megjegyzés: klasszikusan kiszáradás és gyengülés jeleit mutatja									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		OrcsikTibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, építkezés							
Fa jelölése:		406							
Fa faj (fajtája)		Quercus robur 'Pyramidalis'/Piramistölgy							
Famagasság:		26	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		0,2	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzssátmérő: (1m-en)		151	cm		elektromos légkábel		állandó		
Koronaátmérő:		14	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
	Gyökér	sérült	felszínre került mesterséges lehordás mechanikai sérülés		fokozatos feltöltés		R		
		Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású befűződés mechanikai sérülés					
Törzs			ép						
			Koronaalap	sérült	terhelt korona alap száraz ág ághelyseb				
	Korona			sérült	száraz ágak		szárazoló metszés		R
		száraz ág		űrszelvénybe nyúlik röpnyílások a vázágon		ápoló metszés		R	
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálót végző neve, MFE azonosító		OrcsikTibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, építkezés							
Fa jelölése:		407							
Fa faja (fajtája)		Fraxinus angustifolia subsp. pannonica/Magyar kőris							
Famagasság:		18	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		2,2	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		50	cm		épület		állandó		
Koronaátmérő:		12	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		mechanikai sérülés					
				részben burkolt talajfelszín					
		járdaaszegély és alépitménye							
Gyökérnyak	ép								
Törzs	sérült		ferde növekedés						
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap						
Korona	sérült		száraz ágak		szárazoló metszés		R		
	száraz ág		külpontos		ápoló metszés		R		
	lehasadt ág		fennakadt ág		nagy húzású részek kurtítása		R		
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Dévavány, építkezés						
Fa jelölése:		408						
Fa faj (fajtája)		Fraxinus angustifolia subsp. pannonica/Magyar kőris						
Famagasság:		15	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagsság:		2,3	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		40	cm		épület		állandó	
Koronaátmérő:		10	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos								
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		mechanikai sérülés				
				részben burkolt talajfelszín				
		járdaaszegély és alépitménye						
Gyökérnyak	sérült		palack forma - gyökérnyak					
Törzs	sérült		ferde növekedés					
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap					
Korona	sérült		száraz ágak		szárazoló metszés		R	
	száraz ág		külpontos		ápoló metszés		R	
	ejlődése konkurens fa által korlátol		ejlődése konkurens fa által korlátol		nagy húzású részek kurtítása		R	
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévavány, építkezés					
Fa jelölése:		409					
Fa faja (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hárs					
Famagasság:		13	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság
Törzsmagsság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		48	cm		épület		állandó
Koronaátmérő:		11	m		járda		állandó
					pad		állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos							
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült	mechanikai sérülés				
		sarjadzik	részben burkolt talajfelszín				
		járdaaszegély és alépitménye					
		elszakított gyökér					
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású					
	sarjadzik						
	feltöltött gyökérnyak						
Törzs	sérült	befűződések, konkáv felületek					
	mechanikai sérülés	ághelyseb					
		kéregsérülés					
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap		sebkezelés		A	
		V' elágazás					
		lehasadt vázág					
Korona	sérült	száraz ágak		fiziológiai egyensúly helyreáll.		S	
	száraz ág	sérült ág		ápoló metszés		R	
	lehasadt ág	lehasadt vázág		20%-os korona kurtítás		R	
		leépülése várható					
Megjegyzés: viharkáros fa, fiziológiai egyensúly helyreállításával lehetséges hogy megtartható							
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévavány, építkezés				
Fa jelölése:		410				
Fa faja (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hársl				
Famagasság:		12	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagsság:		2	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		30	cm		épület	állandó
Koronaátmérő:		11	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos					műtárgy/szobor	állandó
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	mechanikai sérülés			
		sarjadzik	részben burkolt talajfelszín			
		járdaaszegély és aléptménye				
		elszakított gyökér				
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású				
	sarjadzik					
	feltöltött gyökérnyak					
Törzs	sérült	kéregsérülés				
	mechanikai sérülés	ághelyseb				
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap		sebkezelés	A	
		lehasadt vázág				
Korona	sérült	száraz ágak		fiziológiai egyensúly helyreáll.	S	
	száraz ág	sérült ág		ápoló metszés	R	
	lehasadt ág	lehasadt vázág		20%-os korona kurtítás	R	
Megjegyzés: viharkáros fa, fiziológiai egyensúly helyreállításával lehetséges hogy megtartható						
Vizsgálat dátuma		2025.09.11	Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévavány, építkezés				
Fa jelölése:		411				
Fa faja (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hárslili				
Famagasság:		8	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagsság:		2,2	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzssátmérő: (1m-en)		40	cm		járda	állandó
Koronaátmérő:		9	m			
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos						
Fotó/helyszínrajz						
Fa	Állapot	Leírás			Beavatkozási igény	Sürg.
Gyökér	sérült	mechanikai sérülés				
	sarjadzik	részben burkolt talajfelszín				
		járdaaszegély és alépítménye				
		elszakított gyökér				
Gyökérnyak	sérült	nem vizsgálható				
	sarjadzik					
	feltöltött gyökérnyak					
Törzs	sérült	kéregsérülés				
	mechanikai sérülés	ághelyseb				
		ferde növekedés				
Koronaalap	sérült	ágcsonk				
Korona	sérült	száraz ágak			fiziológiai egyensúly helyreáll.	S
	száraz ág	sérült ág			ápoló metszés	R
	lehasadt ág	lehasadt vázág			20%-os korona kurtítás	R
		elveszett sudár				
Megjegyzés: viharkáros fa, fiziológiai egyensúly helyreállításával lehetséges hogy megtartható						
Vizsgálat dátuma	2025.09.11	Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító			Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévavány, építkezés				
Fa jelölése:		412				
Fa faj (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hárs				
Famagasság:		13	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagsság:		2,2	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		30	cm		járda	állandó
Koronaátmérő:		9	m			
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos						
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás	Beavatkozási igény	Sürg.	
	Gyökér	sérült	mechanikai sérülés			
sarjadzik		mesterséges felhordás				
Gyökérnyak	sérült	nem vizsgálható				
	sarjadzik					
	feltöltött gyökérnyak					
Törzs	sérült	ághelyseb				
Koronaalap	sérült	lehasadt vázág	sebkezelés	A		
Korona	sérült	száraz ágak	fiziológiai egyensúly helyreáll.	S		
	száraz ág	sérült ág	ápoló metszés	R		
	lehasadt ág	lehasadt vázág	20%-os korona kurtítás	R		
		fennakadt ág				
Megjegyzés: viharkáros fa, fiziológiai egyensúly helyreállításával lehetséges hogy megtartható						
Vizsgálat dátuma		2025.09.11	Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévavány, építkezés					
Fa jelölése:		413					
Fa faja (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hársl					
Famagasság:		10	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság
Törzsmagsság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		29	cm		járda		állandó
Koronaátmérő:		8	m				
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos							
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkoási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült		mechanikai sérülés		fiziológiai egyensúly helyreállítása	A
				mesterséges lehordás			
		járdaaszegély és alépitménye					
		elszakított horgonyzó gyökér					
Gyökérnyak	sérült		hánccssérülés				
	sarjadzik						
Törzs	ép						
Koronaalap	sérült		ágcsomk				
Korona	sérült		száraz ágak		fiziológiai egyensúly helyreáll.	S	
	száraz ág		sérült ág		ápoló metszés	R	
	lehasadt ág		lehasadt vázág		20%-os korona kurtítás	R	
Megjegyzés: viharkáros fa, fiziológiai egyensúly helyreállításával lehetséges hogy megtartható							
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévavány, építkezés				
Fa jelölése:		414				
Fa faja (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hársl				
Famagasság:		13	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagsság:		2,3	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		31	cm		járda	állandó
Koronaátmérő:		9	m		épület	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos						
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	mechanikai sérülés			
			részben burkolt talajfelszín			
		járdszegély és alépítménye				
		elszakított gyökér				
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású				
	sarjadzik	kéregsérülés				
Törzs	sérült	kéregsérülés				
	mechanikai sérülés	ferde növekedés				
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap				
Korona	sérült	száraz ágak		fiziológiai egyensúly helyreáll.	S	
	lehasadt ág	sérült ág		ápoló metszés	R	
		lehasadt ág		15%-os korona kurtítás	R	
		iker sudár				
Megjegyzés: viharkáros fa, fiziológiai egyensúly helyreállításával lehetséges hogy megtartható						
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító	Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, építkezés							
Fa jelölése:		415							
Fa faj (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hársl							
Famagasság:		12	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1,8	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		32	cm		járda		állandó		
Koronaátmérő:		8	m						
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
Gyökér	sérült		mechanikai sérülés		fiziológiai egyensúly helyreállítása		S		
	sarjadzik		mesterséges lehordás						
			felszínre került						
			elszakított horgonyzó gyökér						
Gyökérnyak	sérült		háncssérülés						
	sarjadzik		befűződés						
Törzs	sérült		törzs léces vastagodása						
Koronaalap	sérült		ághelyseb						
Korona	sérült		száraz ágak		fiziológiai egyensúly helyreáll.		S		
	száraz ág		sérült ág		ápoló metszés		R		
	lehasadt ág		lehasadt vázág		20%-os korona kurtítás		R		
Megjegyzés: viharkáros fa, fiziológiai egyensúly helyreállításával lehetséges hogy megtartható									
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, építkezés							
Fa jelölése:		416							
Fa faja (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hársl							
Famagasság:		12	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1,6	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		32	cm		járda		állandó		
Koronaátmérő:		7	m		közút akna		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
	Gyökér	sérült	mechanikai sérülés		fiziológiai egyensúly helyreállítása		S		
			részben burkolt talajfelszín						
		járdaaszegély és alépítménye							
		elszakított gyökér							
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású							
Törzs	sérült	törzs léces vastagodása							
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap							
Korona	sérült	"V" elágazások		fiziológiai egyensúly helyreáll.		S			
				ápoló metszés		R			
				15%-os korona kurtítás		R			
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

Vizsgálati összefoglaló és ápolási javaslat

Jelen felmérés 2025. szeptember 9-én és 11-én készült, Dévaványa, Hősök terén lévő építkezésen lévő fákra vonatkozóan, valamint javaslat a faápolási munkálatokra.

A területen lévő fákban változó mértékben, de jelentős kár keletkezett a 2025 július eleji viharokkal járó orkán erejű szélben. Több fán láthatóak közvetlenül veszélyeztető felakadt koronarészek, így a kezeléseket mihamarabb szükséges megkezdeni.

A fákban nem csak a vihar, de az építkezés következményeként is jelentős kár keletkezett. Több helyen láthatók kéreg és hancssérülések, feltépett és sérült gyökerek. A gyökérsérülések következtében fennáll a veszélye fák fiziológiai egyensúlyának felborulásának, így a koronájukat mihamarabb csökkenteni szükséges. Ez elsősorban a terület közepén található hársakra vonatkozik.

Fontos megjegyezni, hogy a szakszerű koronacsökkentés nem a fa méretére, hanem az asszimiláló felületre vonatkozik.

A fákra vonatkozó egyedi állapotleírás és ápolási javaslat az adatlapokon fel van tüntetve. Az előírt faápolási javaslatokat megfelelő szaktudással rendelkező Minősített Faápolóval végeztesse, az ápolási munkákról készíttessen faápolási naplót/munkalapot, amelyre a kivitelező vezesse rá az azonosító számát! Amennyiben az általunk előírt ápolási munkákat nem a fent jelzett képesítésű szakemberrel végezteti, a fában keletkezett, illetve a fa által okozott bármilyen kár felelőssége a Megrendelőt terheli.

(A favizsgálati jegyzőkönyv bármely részének további felhasználása, másolása csak a készítő engedélyével lehetséges.)

A FELMÉRÉST KÉSZÍTETTE:



Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök
MFE minősített favizsgáló FV-25/004

2025. 09. 14.