

Környezetbiztonsági favizsgálati jegyzőkönyv

**Vizsgálati jegyzőkönyv és ápolási javaslat
a Dévaványa, Árpád utcán található fasorra vonatkozóan.**



készítette:

Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök

A Magyar Faápolók Egyesülete által minősített favizsgáló FV-25/004

Tel.: +36-30-716-7769

e-mail.: orcsik.tibor86@gmail.com

A felmérés 2025. szeptember 2-án készült Dévaványa, Árpád utca déli oldalán lévő fasor állapotáról, valamint javaslat a faápolási munkálatokra a személy és vagyonbiztonság figyelembevételével.

A favizsgálati jegyzőkönyv érvényessége egy év, de rendkívüli időjárási eseményt, drasztikus környezeti változást, sérülést, vagy nem tervezett beavatkozást követően a fák állapotát felül kell vizsgálni!

A FELMÉRÉS TARTALMA:

- A felmérés módszere, szempontjai
- A felmért fák helyét jelölő helyszínrajz
- Szemrevételezéssel megvizsgált fák vizsgálati adatlapjai
- A fák fenntartási munkáira, ápolására tett javaslatok

A FELMÉRÉS KÉSZÍTETTE:



Orcsik Tibor
Favizsgáló és faápoló szakmérnök
MFE minősített favizsgáló FV-25/004

2025. 09. 14.

A felmérés szempontjai és módszere

A favizsgálat során a terület környezetére kockázatot jelentő lombos faegyedeit kellett megvizsgálnunk. A vizsgálandó fák kijelölése a terület fenntartójával közös bejáráson állapotuk és elhelyezkedésük alapján történt

A felmérés módszere:

- Dendrológiai felmérés
- A fa környezetének felmérése
- A fa állapotának vizsgálata
- Ápolási javaslattevél
- Beavatkozás sürgősségének meghatározása

Dendrológiai felmérés, faazonosítás

A területről részletes dendrológiai felméréssel nem rendelkezünk, ami az egyedek azonosításához elengedhetetlen, ezért a favizsgálat előtt azt el kellett végeznünk.

A környezetbiztonsági favizsgálat során felvettük a fa általános adatait, amely tartalmazza

- a terület megnevezését
- a fa egyedi, általunk generált azonosítóját (három jegyű szám, 101-el kezdődik és NY-K irányban növekszik egyesével)
- rögzítettük a faj és fajta tudományos és magyar nevét.

A fa egyedi adatai:

- fa magassága
- törzsmagasság
- törzsátmérő 1 m magasságban
- korona átmérő

VESZÉLYEZTETÉS

A környezet és a veszélyeztetettség vizsgálata

A fa környezet vizsgálatának célja a különböző lehetséges veszélyeztetési források felderítése azok mértének meghatározása és rögzítése. Egy forgalomnak kitett, vagy rendszeresen látogatott területen (pl. játszótéren) álló fa kismértékű állapotromlása is nagyfokú veszélyeztetést jelenthet, míg egy ritkán látogatott, természetes erdőterületen álló fa ugyanolyan állapotromlás esetén sem okoz fokozott környezeti veszélyeztetést.

Veszélyeztetett objektum

A fa által potenciálisan veszélyeztetett környezeti elemek vizsgálata. A fa a környezetre ható lehetséges veszélyeztetés behatárolása az egyik legfontosabb, külső tényező. Eredménye befolyásolja a fa biztonságossága érdekében végrehajtandó beavatkozásokat, annak mértékét és sürgősségét.

Veszélyeztetés gyakorisága

A fa a környezetében elhelyezkedő épített elemekre veszélyt jelenthet, minél több az ilyen objektum, általában az azokhoz kapcsolódó forgalom is arányosan növekszik. Ezek számának rögzítése fontos a vizsgálat módszerének kiválasztásához, figyelembe kell venni az ápolási munkák meghatározásánál is.

FOTÓ

A fa károsodására, kóros elváltozására utaló látható nyomoka a vizsgálat során rögzítésre kerülnek. A későbbi könnyebb beazonosítás érdekében a vizsgálati adatlapra felkerült a fa teljes habitusát ábrázoló, valamint az esetleges elváltozást jellemzően bemutató fénykép is.

A FA ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA

A szemrevételezés során felmértük a gyökérzet, a gyökérnyak, a törzs, a koronaalap és a korona általános állapotát.

Állapot: A gyökérzet, a gyökérnyak, a törzs, a koronaalap és a korona alap problémáinak, hibáinak leírása.

Leírás: Az állapot, annak kialakulásának és következményinek részletezése.

Beavatkozási igény: A balesetveszély elhárításához, a környezetbiztonság és a fa állapotának fenntartásához, vagy javításához szükséges faápolási munkálatok részletezése.

A FA RÉSZEINEK VIZSGÁLATA

A gyökérzet

A talajfelszín és a környezet szemrevételezése a legmeghatározóbb a gyökérzet feltárás nélküli vizsgálatánál. A gyökérnyak alakja és esetleges elváltozásai, sérülései utalnak a talajban futó gyökérzet egészségi állapotára, ezért a gyökérzet és a gyökérnyak vizsgálata együttesen mutatja meg a gyökérzet állapotát.

A gyökérnyak állapota:

A gyökérnyak állapotának változása, leromlása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A gyökérnyak sérülése, majd későbbi korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. Az itt megjelenő problémák a teljes fa statikájára és egészségi állapotára kihatnak.

A törzs állapota

A törzs állapotának változása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A farész korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. A törzs vizsgálatakor figyelembe kell venni a gyökérnyak és a koronaalap állapotát is, mert mindkét rész állapota kihat a törzsre is.

A koronaalap

A teljes korona biztonsága és stabilitása a fa ezen részén nyugszik. Az stabil és egészséges korona alapfeltétele a megfelelő koronaalap megléte ezért koronaalap állapotát is értékelni kell.

A korona állapota

A korona értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a közelebbi vizsgálat az elhelyezkedésből adódóan nehézkes. Az állapotértékelés során az fontos szempont a valós és az ideális lombtömeg arányának meghatározása, a koronában lévő statikai és egészségi problémák felmérése.

Beavatkozás sürgőssége:

A: Azonnali - azonnal:

A fa fokozottan baleset veszélyes. A baleset veszély csak azonnali beavatkozással kerülhető el.

S: Sürgős - 1 hónapon belül

A fa baleset veszélyes. A baleset veszély csak beavatkozással kerülhető el.

R: Rövidtávú - 3 hónapon belül

A fa szélsőséges időjárási viszonyok közötti károkozása, vagy állapotának romlása csak abban az esetben kerülhető el, ha a szükséges beavatkozások elvégzésre kerülnek.

K: Közép távú - 6 hónap

A fa szélsőséges időjárási viszonyok közötti károkozása, vagy állapotának romlása csak abban az esetben kerülhető el, ha a szükséges beavatkozások elvégzésre kerülnek.

H: Hosszú távú - 1 év

A fa állapotának és a környezet biztonság megtartásának érdekében elvégzendő beavatkozások.

F: Folyamatos

A fa állapota miatt, folyamatos megfigyelés, öntözés, tápanyag utánpótlás stb. szükséges.

KEZELÉSI JAVASLAT

A vizsgálat eredményét kiértékelve a fára vonatkozó kezelési javaslatot adtunk, amely tartalmazza a fán alkalmazandó ápolási munkákat, további szükséges vizsgálatokat vagy intézkedéseket.

Az esetleges felülvizsgálat időpontját. a jegyzőkönyv nem tartalmazza. **A szükséges felülvizsgálat ideje 1 év. Ettől eltérő felülvizsgálati időszak külön feltüntetésre kerül.**

A kezelési javaslatban előírt ápolási munkák a fán végzett munkálatok során módosulhatnak, mert az ápolás kivitelezése során láthatóvá válhatnak a talajszintről nem észlelhető tünetek is.

Szakmai tapasztalatunk és tudásunk felhasználásával készített környezetbiztonsági favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát, különösen rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!



Orcsik Tibor

Helyszínrajz/térkép



Környezetbiztonsági favizsgálati adatlapok:

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K				
Fa jelölése:		101				
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		11	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagsság:		3,3	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		29	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		6	m		parkoló	gyakran
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos						
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj			
		korlátozott élettér	részben burkolt talajfelszín			
statikailag meggyengült		korlátozott élettér				
Gyökérnyak	sérült	kéregsérülés				
Törzs	sérült	ferde növekedés				
		sejtburjánzás				
		törzsön folyadék				
Koronaalap	sérült	ágcsonk		szárazoló metszés	S	
		száraz ág				
Korona	sérült	féloldalas		szárazoló metszés	S	
	sérült ág, ágak	külpontos		ápoló metszés	S	
	száraz ág	ághelyseb		statikai helyreállító metszés	S	
		fennakadt ág		űrszelvény biztosító metszés	S	
Megjegyzés: denevérek						
Vizsgálat dátuma		2025.09.02	Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		102							
Fa faja (fajtája)		Fraxinus pennsylvanica/Amerikai kőris							
Famagasság:		10	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1,5	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		24	cm						
Koronaátmérő:		6	m						
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj						
	korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín						
Gyökérnyak	ép								
Törzs	sérült		ferde növekedés						
Koronaalap	sérült		V' elágazás						
Korona	sérült		féloldalas		szárazoló metszés		S		
	sérült ág, ágak		külpontos		ápoló metszés		S		
	száraz ág		ághelyseb		statikai helyreállító metszés		S		
			fennakadt ág		kivágása megfontolandó		S		
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		103							
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		13	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1,8	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		49	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		10	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj						
korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín							
elhalt horgonyzó gyökér		mesterséges felhordás							
		járdaaszegély és alépitménye							
Gyökérnyak	ép								
Törzs	sérült	sejtburjánzás							
	korhadt	odú							
	odvas	bekorhadt ághely							
Koronaalap	sérült	ághelyseb							
Korona	sérült	napégés		szárazoló metszés		S			
	sérült ág, ágak	külpontos		ápoló metszés		S			
	száraz ág	ághelyseb		famagasság csökkentése		R			
		szakszerűtlen metszlap		űrszelvény biztosító metszés		R			
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		104							
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		15	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1,2	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsméret: (1m-en)		64	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		13	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj						
		korlátozott élettér	részben burkolt talajfelszín						
elhalt horgonyzó gyökér									
Gyökérnyak	sérült	zárt hasadás							
		befűződés, konkáv felületek							
Törzs	sérült	befűződés, konkáv felületek							
		zárt repedés							
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap							
		zárt hasadás							
Korona	sérült	napégés		szárazoló metszés		S			
	sérült ág, ágak	megújuló hajtások		ápoló metszés		S			
	száraz ág	bekorhadt ág hely		nagy húzású részek kurtítása		S			
	korhadt vág, vágak	sérült vág		famagasság csökkentése		S			
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		105							
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		14	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		5	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		34	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		6	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj					
		korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín					
elhalt horgonyzó gyökér		elhalt gyökér							
		járdaszegély és alépitménye							
Gyökérnyak	sérült		kéregsérülés						
Törzs	sérült		odú						
			bekorhadt ághely						
			korhadás						
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap						
Korona	sérült		lehasadt ág		szárazoló metszés		S		
	sérült ág, ágak		megújuló hajtások		ápoló metszés		S		
	száraz ág		bekorhadt ághely		famagasság csökkentése		R		
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		106							
Fa faj (fajtája)		Robinia pseudoacacia/Fehér akác							
Famagasság:		5	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1,8	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzssátmérő: (1m-en)		13	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		6	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F: folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj						
		korlátozott élettér	részben burkolt talajfelszín						
Gyökérnyak	ép								
Törzs	sérült	ferde növekedés							
		ágcsonk							
Koronaalap	sérült	V' elágazás							
Korona	sérült	külpontos							
	fejlődése konkurens fa által korlátoz								
	aszimmetrikus								
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		107							
Fa faja (fajtája)		Fraxinus angustifolia subsp. pannonica/Magyar kőris							
Famagasság:		12	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1,8	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		26	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		9	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj					
		korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín					
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású						
Törzs	sérült		hancssérülés						
			befűződések, konkáv felületek						
Koronaalap	ép								
Korona	sérült				szárazoló metszés		R		
	száraz ág				ápoló metszés		K		
	fejlődése konkurens fa által korláto								
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		108							
Fa faj (fajtája)		Fraxinus pennsylvanica/Amerikai kőris							
Famagasság:		7	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1,9	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		24	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		6	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj						
	korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín						
Gyökérnyak	ép								
Törzs	sérült		hajlott törzs						
Koronaalap	sérült		záródott seb						
Korona	sérült		külpontos		szárazoló metszés		R		
	száraz ág		féloldalas		űrszelvény biztosító metszés		R		
	ejlődése konkurens fa által korláto		ágcsonk						
			száraz ágak						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

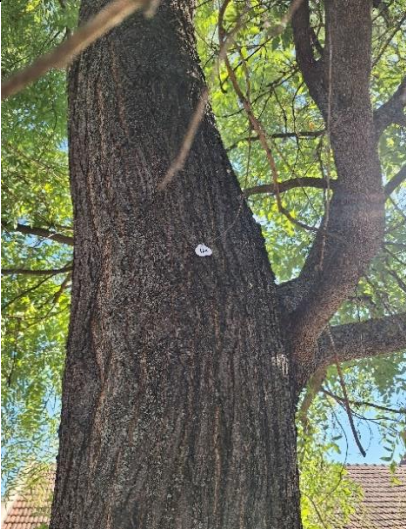
KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		109							
Fa faja (fajtája)		Prunus cerasifera 'Nigra'/Vérszilva							
Famagasság:		5,5	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1,6	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzssátmérő: (1m-en)		16	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		5	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj						
	korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín						
Gyökérnyak	ép								
Törzs	sérült								
Koronaalap	sérült		több vázág egy pontból						
			terhelt korona alap						
Korona	sérült		űrszelvénybe nyúlik		ritkító metszés		R		
	egy pontból kitörő több vázág				űrszelvény biztosító metszés		R		
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		110							
Fa faj (fajtája)		Fraxinus pennsylvanica/Amerikai kőris							
Famagasság:		13	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		4,5	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		23	cm		elektromos légkábel		állandó		
Koronaátmérő:		6	m						
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj						
	korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín						
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású						
Törzs	sérült		ághelyseb						
Koronaalap	ép								
Korona	sérült		száraz ágak		szárazoló metszés		R		
	száraz ág		szakszerűtlen metszlap		űrszelvény biztosító metszés		K		
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		111							
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		12	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		3	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		45	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		7	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj					
		korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín					
elhalt horgonyzó gyökér									
Gyökérnyak	ép								
Törzs	sérült		sejtburjánzás						
	mechanikai sérülés		ágcsonk						
	rendellenes növekedés		háncssérülés						
Koronaalap	sérült		ághelyseb						
Korona	sérült		napégés		kopaszfejre metszés		S		
	sérült ág, ágak		száraz ágak		kivágása megfontolandó		R		
	száraz ág		ághelyseb						
	várható a leépülése		leépülése várható						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		112							
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		11	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		1,6	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		54	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		9	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F: folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj					
korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín							
elhalt horgonyzó gyökér									
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású						
			zárt hasadás						
Törzs	sérült		háncssérülés						
	mechanikai sérülés		nyílt hasadás						
	elhalt háncsszövet								
Koronaalap	sérült		ághelyseb						
	terhelt koronaalap		terhelt korona alap						
Korona	sérült		elhalt, kitört sudár		kopaszfejre metszés		S		
	sérült ág, ágak		száraz ágak						
	száraz ág		ághelyseb						
	várható a leépülése		korhadt ágak						
			dörzsölt ág						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		113							
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		9	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		38	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		7	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj						
	korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín						
	elhalt horgonyzó gyökér								
Gyökérnyak	ép								
Törzs	sérült		sejtburjánzás						
	mechanikai sérülés		ágcsont						
	odvas		háncssérülés						
			odvasodás						
Koronaalap	sérült		ághelyseb						
			szakszerűtlen metszlap						
			sejtburjánzás						
Korona	sérült		űrszelvénybe nyúlik		szárazoló metszés		S		
	száraz ág		száraz ágak		ápoló metszés		R		
	vitalitása lecsökkent		ághelyseb						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K							
Fa jelölése:		114							
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		13	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagsság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		41	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		10	m		parkoló		gyakran		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó		
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj						
korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín							
elhalt horgonyzó gyökér									
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású							
Törzs	sérült	ferde növekedés							
		ághelyseb							
Koronaalap	ép								
Korona	sérült	külpontos		kopaszfejre metszés		S			
	sérült ág, ágak	száraz ágak		űrszelvény biztosító metszés		R			
	száraz ág	lehasadt ág							
		űrszelvénybe nyúlik							
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K					
Fa jelölése:		115					
Fa faj (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hársl					
Famagasság:		8	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság
Törzsmagsság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		32	cm		út		állandó
Koronaátmérő:		7	m		parkoló		gyakran
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó
Fotó/helyszínrajz							
Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj		KIVÁGANDÓ!		A
	korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín				
	elhalt horgonyzó gyökér		elhalt gyökérzet				
	korhadt		járdaaszegély és alépítménye				
Gyökérnyak	ép						
Törzs	sérült		korhadás				
			ághelyseb				
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap				
	terhelt koronaalap						
Korona	sérült		lehasadt ág		KIVÁGANDÓ!		A
	sérült ág, ágak		száraz ágak				
	száraz ág		ághelyseb				
	korhadt ág, ágak		úrszelvénybe nyúlik				
	részlegesen csonkolt						
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K				
Fa jelölése:		116				
Fa faja (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hársl				
Famagasság:		11	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagsság:		1,5	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		50	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		6	m		parkoló	gyakran
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel	állandó
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj		KIVÁGANDÓ!	A
		korlátozott élettér	részben burkolt talajfelszín			
elhalt horgonyzó gyökér		elhalt gyökérzet				
korhadt		korhadt gyökérzet				
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású				
		korhadás				
Törzs	sérült	korhadás		KIVÁGANDÓ!	A	
		ághelyseb				
		háncssérülés				
		röpnnyílások a törzsön				
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap				
	terhelt koronaalap					
Korona	sérült	lehasadt ág		KIVÁGANDÓ!	A	
	sérült ág, ágak	száraz ágak				
	lehasadt vázág	ághelyseb				
	korhadt ág, ágak	űrszelvénybe nyúlik				
	részlegesen csonkolt					
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma	2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévavány, Árpád utca Ny-K					
Fa jelölése:		117					
Fa faj (fajtája)		Tilia platyphyllos/Nagylevelű hársl					
Famagasság:		12	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság	
Törzsmagsság:		1,7	m		gyalogos forgalom	gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		49	cm		út	állandó	
Koronaátmérő:		9	m		parkoló	gyakran	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F: folyamatos					elektromos légkábel	állandó	
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj		KIVÁGANDÓ!	A
		korlátozott élettér		részben burkolt talajfelszín			
elhalt horgonyzó gyökér		elhalt gyökérzet					
korhadt		korhadt gyökérzet					
Gyökérnyak	sérült		korhadás				
Törzs	sérült		korhadás		KIVÁGANDÓ!	A	
			ághelyseb				
			háncssérülés				
			röpnnyílások a törzsön				
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap				
	terhelt koronaalap		korhadás				
Korona	sérült		lehasadt ág		KIVÁGANDÓ!	A	
	sérült ág, ágak		száraz ágak				
	lehasadt vázág		ághelyseb				
	korhadt ág, ágak		űrszelvénybe nyúlik				
	részlegesen csonkolt						
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.02		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

Vizsgálati összefoglaló és ápolási javaslat

Jelen felmérés 2025. szeptember 2-án készült, Dévaványa, Árpád utca déli részén lévő fasorra vonatkozóan, valamint javaslat a faápolási munkálatokra.

A fasorban lévő faegyedekben változó mértékben, de jelentős kár keletkezett a 2025 július eleji viharokkal járó orkán erejű szélben. Több fán láthatóak közvetlenül veszélyeztető felakadt koronarészek, így a kezeléseket mihamarabb szükséges megkezdeni.

A fákra vonatkozó egyedi állapotleírás és ápolási javaslat az adatlapokon fel van tüntetve. Mivel azonban a fasor faegyedait egy egységként kell kezelni, így a koronacsökkentéseket a kivitelezés során egységesen, egymáshoz igazítva célszerű és szakszerű elvégezni. Még akkor sem lehetnek kiugró, vagy a többitől magasságban eltérő faegyedek, ha az adatlapokban lévő egyedi ápolási javaslatokból az következne, hogy két egymás mellett álló fa ápolás utáni mérete eltérő lehet.

A kivágásra ítélt fák helyett pótlás javasolt olyan fafajokkal, melyek az adott megüresedett helyre a későbbi méretükkel beilleszthetők.

Az előírt faápolási javaslatokat megfelelő szaktudással rendelkező Minősített Faápolóval végeztesse, az ápolási munkákról készíttessen faápolási naplót/munkalapot, amelyre a kivitelező vezesse rá az azonosító számát! Amennyiben az általunk előírt ápolási munkákat nem a fent jelzett képesítésű szakemberrel végezteti, a fában keletkezett, illetve a fa által okozott bármilyen kár felelőssége a Megrendelőt terheli.

(A favizsgálati jegyzőkönyv bármely részének további felhasználása, másolása csak a készítő engedélyével lehetséges.)

A FELMÉRÉST KÉSZÍTETTE:



Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök
MFE minősített favizsgáló FV-25/004

2025. 09. 14.