

Környezetbiztonsági favizsgálati jegyzőkönyv

**Vizsgálati jegyzőkönyv és ápolási javaslat
a Dévaványa, Hősök terén található facsoportra vonatkozóan.**



készítette:

Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök

A Magyar Faápolók Egyesülete által minősített favizsgáló FV-25/004

Tel.: +36-30-716-7769

e-mail.: orcsik.tibor86@gmail.com

A felmérés 2025. szeptember 3-án és 8-án készült Dévaványa, Hősök tere és Árpád utca között található közönséges japánakácokból álló facsoport állapotáról, valamint javaslat a faápolási munkálatokra a személy és vagyonbiztonság figyelembevételével.

A favizsgálati jegyzőkönyv érvényessége egy év, de rendkívüli időjárási eseményt, drasztikus környezeti változást, sérülést, vagy nem tervezett beavatkozást követően a fák állapotát felül kell vizsgálni!

A FELMÉRÉS TARTALMA:

- A felmérés módszere, szempontjai
- A felmért fák helyét jelölő helyszínrajz
- Szemrevételezéssel megvizsgált fák vizsgálati adatlapjai
- A fák fenntartási munkáira, ápolására tett javaslatok

A FELMÉRÉS KÉSZÍTETTE:



Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök
MFE minősített favizsgáló FV-25/004

2025. 09. 14.

A felmérés szempontjai és módszere

A favizsgálat során a terület környezetére kockázatot jelentő lombos faegyedeit kellett megvizsgálnunk. A vizsgálandó fák kijelölése a terület fenntartójával közös bejáráson állapotuk és elhelyezkedésük alapján történt

A felmérés módszere:

- Dendrológiai felmérés
- A fa környezetének felmérése
- A fa állapotának vizsgálata
- Ápolási javaslattétel
- Beavatkozás sürgősségének meghatározása

Dendrológiai felmérés, faazonosítás

A területről részletes dendrológiai felméréssel nem rendelkezünk, ami az egyedek azonosításához elengedhetetlen, ezért a favizsgálat előtt azt el kellett végeznünk.

A környezetbiztonsági favizsgálat során felvettük a fa általános adatait, amely tartalmazza

- a terület megnevezését
- a fa egyedi, általunk generált azonosítóját (három jegyű szám, 201-el kezdődik és NY-K irányban, soronként haladva növekszik egyesével)
- rögzítettük a faj és fajta tudományos és magyar nevét.

A fa egyedi adatai:

- fa magassága
- törzsmagasság
- törzsátmérő 1 m magasságban
- korona átmérő

VESZÉLYEZTETÉS

A környezet és a veszélyeztetettség vizsgálata

A fa környezet vizsgálatának célja a különböző lehetséges veszélyeztetési források felderítése azok mértének meghatározása és rögzítése. Egy forgalomnak kitett, vagy rendszeresen látogatott területen (pl. játszótéren) álló fa kismértékű állapotromlása is nagyfokú veszélyeztetést jelenthet, míg egy ritkán látogatott, természetes erdőterületen álló fa ugyanolyan állapotromlás esetén sem okoz fokozott környezeti veszélyeztetést.

Veszélyeztetett objektum

A fa által potenciálisan veszélyeztetett környezeti elemek vizsgálata. A fa a környezetre ható lehetséges veszélyeztetés behatárolása az egyik legfontosabb, külső tényező. Eredménye befolyásolja a fa biztonságossága érdekében végrehajtandó beavatkozásokat, annak mértékét és sürgősségét.

Veszélyeztetés gyakorisága

A fa a környezetében elhelyezkedő épített elemekre veszélyt jelenthet, minél több az ilyen objektum, általában az azokhoz kapcsolódó forgalom is arányosan növekszik. Ezek számának rögzítése fontos a vizsgálat módszerének kiválasztásához, figyelembe kell venni az ápolási munkák meghatározásánál is.

FOTÓ

A fa károsodására, kóros elváltozására utaló látható nyomoka a vizsgálat során rögzítésre kerülnek. A későbbi könnyebb beazonosítás érdekében a vizsgálati adatlapra felkerült a fa teljes habitusát ábrázoló, valamint az esetleges elváltozást jellemzően bemutató fénykép is.

A FA ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA

A szemrevételezés során felmértük a gyökérzet, a gyökérnyak, a törzs, a koronaalap és a korona általános állapotát.

Állapot: A gyökérzet, a gyökérnyak, a törzs, a koronaalap és a korona alap problémáinak, hibáinak leírása.

Leírás: Az állapot, annak kialakulásának és következményinek részletezése.

Beavatkozási igény: A balesetveszély elhárításához, a környezetbiztonság és a fa állapotának fenntartásához, vagy javításához szükséges faápolási munkálatok részletezése.

A FA RÉSZEINEK VIZSGÁLATA

A gyökérzet

A talajfelszín és a környezet szemrevételezése a legmeghatározóbb a gyökérzet feltárás nélküli vizsgálatánál. A gyökérnyak alakja és esetleges elváltozásai, sérülései utalnak a talajban futó gyökérzet egészségi állapotára, ezért a gyökérzet és a gyökérnyak vizsgálata együttesen mutatja meg a gyökérzet állapotát.

A gyökérnyak állapota:

A gyökérnyak állapotának változása, leromlása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A gyökérnyak sérülése, majd későbbi korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. Az itt megjelenő problémák a teljes fa statikájára és egészségi állapotára kihatnak.

A törzs állapota

A törzs állapotának változása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A farész korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. A törzs vizsgálatakor figyelembe kell venni a gyökérnyak és a koronaalap állapotát is, mert mindkét rész állapota kihat a törzsre is.

A koronaalap

A teljes korona biztonsága és stabilitása a fa ezen részén nyugszik. Az stabil és egészséges korona alapfeltétele a megfelelő koronaalap megléte ezért koronaalap állapotát is értékelni kell.

A korona állapota

A korona értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a közelebbi vizsgálat az elhelyezkedésből adódóan nehézkes. Az állapotértékelés során az fontos szempont a valós és az ideális lombtömeg arányának meghatározása, a koronában lévő statikai és egészségi problémák felmérése.

Beavatkozás sürgőssége:

A: Azonnali - azonnal:

A fa fokozottan baleset veszélyes. A baleset veszély csak azonnali beavatkozással kerülhető el.

S: Sürgős - 1 hónapon belül

A fa baleset veszélyes. A baleset veszély csak beavatkozással kerülhető el.

R: Rövidtávú - 3 hónapon belül

A fa szélsőséges időjárási viszonyok közötti károkozása, vagy állapotának romlása csak abban az esetben kerülhető el, ha a szükséges beavatkozások elvégzésre kerülnek.

K: Közép távú - 6 hónap

A fa szélsőséges időjárási viszonyok közötti károkozása, vagy állapotának romlása csak abban az esetben kerülhető el, ha a szükséges beavatkozások elvégzésre kerülnek.

H: Hosszú távú - 1 év

A fa állapotának és a környezet biztonság megtartásának érdekében elvégzendő beavatkozások.

F: Folyamatos

A fa állapota miatt, folyamatos megfigyelés, öntözés, tápanyag utánpótlás stb. szükséges.

KEZELÉSI JAVASLAT

A vizsgálat eredményét kiértékelve a fára vonatkozó kezelési javaslatot adtunk, amely tartalmazza a fán alkalmazandó ápolási munkákat, további szükséges vizsgálatokat vagy intézkedéseket.

Az esetleges felülvizsgálat időpontját, a jegyzőkönyv nem tartalmazza. **A szükséges felülvizsgálat ideje 1 év. Ettől eltérő felülvizsgálati időszak külön feltüntetésre kerül.**


A kezelési javaslatban előírt ápolási munkák a fán végzett munkálatok során módosulhatnak, mert az ápolás kivitelezése során láthatóvá válhatnak a talajszintről nem észlelhető tünetek is.

Szakmai tapasztalatunk és tudásunk felhasználásával készített környezetbiztonsági favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát, különösen rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!



Orcsik Tibor

Helyszínrajz/térkép

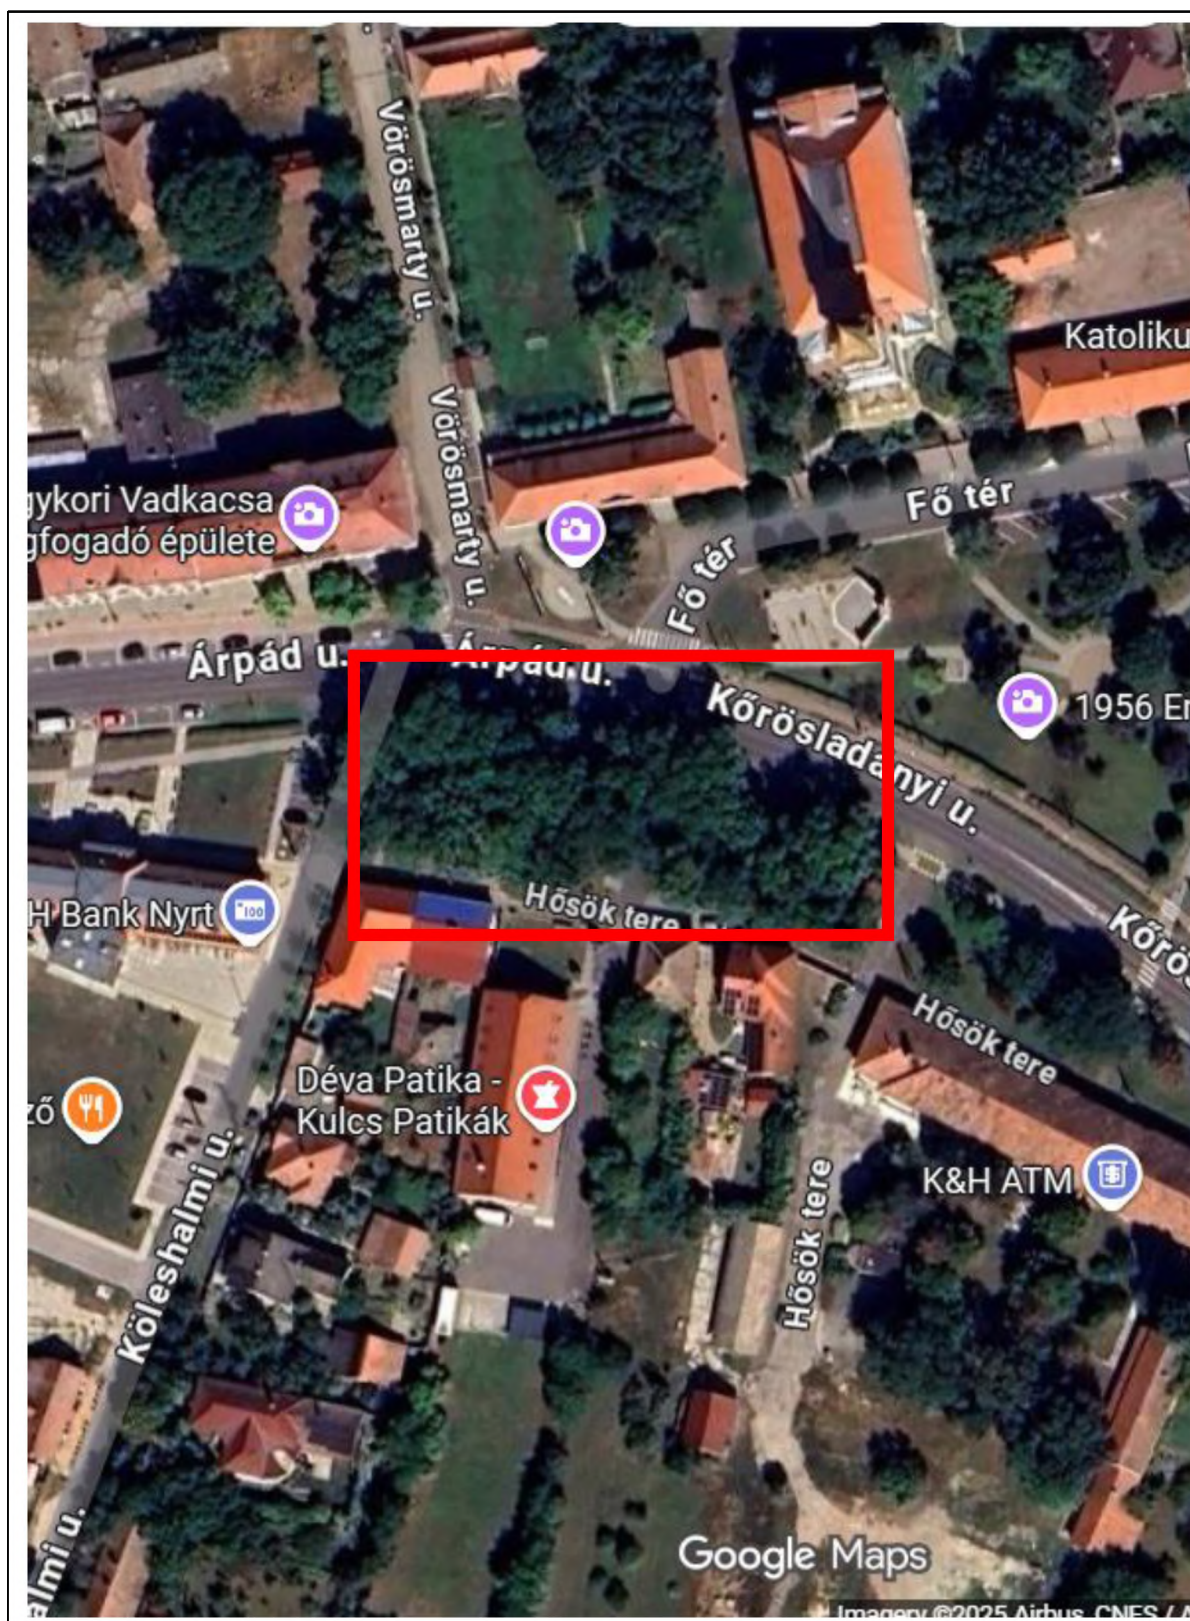

Környezetbiztonsági favizsgálati adatlapok:

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél						
Fa jelölése:		201						
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		75	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		13	m		járda		állandó	
Beavatkozás sűrűsége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó	
				épület		állandó		
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj				
részben elhalt		részben burkolt talajfelszín						
		elvágott gyökér						
		járdaaszegély és alépítménye						
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású					
			befűződés, konkáv felületek					
			mechanikai sérülés					
Törzs	sérült		ferde növekedés					
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap					
			V' elágazás					
Korona	sérült		féloldalas		szárazoló metszés		S	
	száraz ág		száraz ágak		ritkító metszés		R	
			sérült ág		famagasság csökkentése		S	
			ághelyseb					
			űrszelvénybe nyúlik					
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél							
Fa jelölése:		202							
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		14	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		2,4	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		58	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		8	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó		
				épület		állandó			
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj					
		részben elhalt		burkolt talajfelszín					
		mechanikai sérülés							
		útszegély és alépitménye							
Gyökérnyak	sérült		odvasodás						
Törzs	sérült		korhadás						
			bekorhadt ág hely						
Koronaalap	sérült		ágcsonk						
Korona	sérült		féloldalas		KIVÁGANDÓ!		A		
	száraz ág		száraz ágak						
	sérült ág, ágak		sérült ág						
			lehasadt ág						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA											
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél									
Fa jelölése:		203									
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác									
Famagasság:		18	m	Veszélyeztetetés	Objektum			Gyakoriság			
Törzsmagasság:		1,7	m		gyalogos forgalom			gyakran			
Törzsátmérő: (1m-en)		58	cm		út			állandó			
Koronaátmérő:		12	m		járda			állandó			
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel			állandó			
				épület			állandó				
Fotó/helyszínrajz											
	Fa	Állapot			Leírás			Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült			tömörödött, levegőtlen talaj						
		részben elhalt			burkolt talajfelszín						
Gyökérnyak	sérült			terpeszes lefutású							
				befűződéses, konkáv felületek							
Törzs	ép										
Koronaalap	sérült			terhelt korona alap							
				ágcsont							
				közeli objektum							
Korona	sérült			féloldalas			kopaszfejre metszés		S		
	száraz ág			száraz ágak							
				ághelyeseb							
				ághelyeseb							
Megjegyzés:											
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító				Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél				
Fa jelölése:		204				
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		2,3	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		67	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		13	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos					elektromos légkábel	állandó
				épület	állandó	
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás	Beavatkozási igény	Sürg.	
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj			
		részben elhalt	részben burkolt talajfelszín			
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású				
		korhadás				
		mechanikai sérülés				
Törzs		kéregleválás				
	sérült	hajlott törzs				
		záródott seb				
Koronaalap						
	sérült	terhelt korona alap				
		szakszerűtlen metszlap				
Korona		ágcsont				
	sérült	féloldalas	kopaszfejre metszés	S		
	száraz ág	száraz ágak				
		sérült ág				
		ághelyseb				
	űrszelvénybe nyúlik					
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma	2025.09.03	Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító	Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél						
Fa jelölése:		205						
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		13	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		1,6	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		41	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		7	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó	
				épület		állandó		
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj				
részben elhalt		részben burkolt talajfelszín						
		mechanikai sérülés						
Gyökérnyak	sérült		korhadás					
			mechanikai sérülés					
Törzs	sérült		korhadás					
			hánccsérülés					
			ferde növekedés					
Koronaalap	sérült		ágcsonk					
			sejtburjánzás					
			ághelyseb					
Korona			közeli objektum					
	sérült		korhadt ágak		KIVÁGANDÓ!		A	
	száraz ág		elhalt, kitört sudár					
	sérült ág, ágak		száraz ágak					
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél					
Fa jelölése:		206					
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác					
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság	
Törzsmagasság:		1,8	m		gyalogos forgalom	gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		67	cm		út	állandó	
Koronaátmérő:		16	m		járda	állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos					elektromos légkábel	állandó	
				épület	állandó		
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.	
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj				
részen elhalt		részen burkolt talajfelszín					
		mechanikai sérülés					
		felszínre került					
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású					
		befűződések, konkáv felületek					
		mechanikai sérülés					
Törzs	sérült	odvasodás					
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap					
		odvasodás					
		záródott seb					
Korona	sérült	féloldalas		kopaszfejre metszés	S		
	száraz ág	száraz ágak					
		sérült ág					
		ághelyseb					
		fennakadt ág					
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél				
Fa jelölése:		207				
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		18	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		2,8	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		57	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		14	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel	állandó
				épület	állandó	
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj			
		részben elhalt	részben burkolt talajfelszín			
		fojtógyökér				
		mechanikai sérülés				
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású				
		háncssérülés				
Törzs	sérült	korhadás				
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap				
		több vázág egy pontból				
		bekorhadt ághely				
Korona	sérült	féloldalas	kopaszfejre metszés	S		
	száraz ág	száraz ágak	kivágása megfontolandó	A		
	sérült vázág, vázágak	sérült vázág				
	lehasadt vázág	ághelyseb				
		űrszelvénybe nyúlik				
Megjegyzés: kedvezőtlen fahely						
Vizsgálat dátuma	2025.09.03	Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító			Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél					
Fa jelölése:		208					
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác					
Famagasság:		17	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság	
Törzsmagasság:		1,9	m		gyalogos forgalom	gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		48	cm		út	állandó	
Koronaátmérő:		15	m		járda	állandó	
					épület	állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos							
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Allapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.	
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj				
		részben elhalt	részben burkolt talajfelszín				
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású					
Törzs	sérült	hajlott törzs					
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap					
		záródott seb					
Korona	sérült	korhadt ágak		kopaszfejre metszés	S		
	száraz ág	száraz ágak					
		sérült vázág					
		ághelyseb					
		odvas vázág					
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél				
Fa jelölése:		209				
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		6	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		1,8	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		58	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		6	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos					elektromos légkábel	állandó
				épület	állandó	
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj			
részen elhalt		részen burkolt talajfelszín				
Gyökérnyak	sérült	korhadás				
		mechanikai sérülés				
Törzs	sérült	korhadás				
		háncssérülés				
		ferde növekedés				
Koronaalap	sérült	ágcsont				
		sejtburjánzás				
		korhadás				
Korona	sérült	korhadt ágak		KIVÁGANDÓ!	A	
	száraz ág	elhalt, kitört sudár				
	sérült ág, ágak	száraz ágak				
		megújuló hajtások				
		gomba fertőzés/termőtest				
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél							
Fa jelölése:		210							
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		1,8	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		67	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		14	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F: folyamatos					épület		állandó		
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj					
Gyökérnyak	sérült		mechanikai sérülés						
Törzs	sérült		korhadás						
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap						
			korhadás						
Korona	sérült		száraz ágak		kopaszfejre metszés		S		
	száraz ág		lehasadt ág						
			bekorhadt ág hely						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél						
Fa jelölése:		211						
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		2,2	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		56	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		12	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos					épület		állandó	
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Allapot	Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj					
		beton pontalap						
Gyökérnyak	sérült	palack forma - gyökérnyak						
		korhadás						
Törzs	sérült	korhadás						
		odú						
		hajlott törzs						
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap						
Korona	sérült	száraz ágak		kopaszfejre metszés		S		
	száraz ág	lehasadt ág						
		bekorhadt ág hely						
		aszimmetrikus						
		napégés						
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél					
Fa jelölése:		212					
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác					
Famagasság:		6	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság
Törzsmagasság:		1,9	m		gyalogos forgalom		gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		56	cm		út		állandó
Koronaátmérő:		3	m		járda		állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.	
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj				
részben elhalt		részben burkolt talajfelszín					
		felszínre került					
		fűnyírás miatt sérült					
Gyökérnyak	sérült	korhadás					
		mechanikai sérülés					
		terpeszes lefutású					
Törzs	sérült	korhadás					
Koronaalap	sérült	korhadás					
Korona	sérült	korhadt ágak		KIVÁGANDÓ!	A		
	lehasadt vázág	elhalt, kitört sudár					
		megújuló hajtások					
		gomba fertőzés/termőtest					
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél						
Fa jelölése:		213						
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		19	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		5	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		53	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		13	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos								
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj útszegély és alépítménye				
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású korhadás					
Törzs	sérült		korhadás hánccsérülés hajlott törzs					
Koronaalap	ép							
Korona	sérült		száraz ágak		kopaszfejre metszés		S	
	száraz ág		lehasadt ág					
	részlegesen csonkolt		bekorhadt ág hely					
			megújuló hajtások					
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél						
Fa jelölése:		214						
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		19	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		1,6	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzssátmérő: (1m-en)		54	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		14	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos								
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj útszegély és alépítménye				
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású korhadás					
Törzs	sérült		korhadás					
Koronaalap	ép		terhelt korona alap zárt repedés					
Korona	sérült		száraz ágak		kopaszfejre metszés		S	
	száraz ág		lehasadt ág					
			bekorhadt ág hely					
			fennakadt ág					
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.03		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél				
Fa jelölése:		215				
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		15	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		3,5	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		42	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		9	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos						
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás	Beavatkozási igény	Sürg.	
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj			
			útszegély és alépitménye			
		járdaszegély és alépitménye				
Gyökérnyak	sérült	korhadás				
Törzs	sérült	korhadás				
		odvasodás				
		lehasadt vázág				
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap				
		odvasodás				
		nyílt hasadás				
Korona	sérült	száraz ágak	kopaszfejre metszés	S		
	száraz ág	lehasadt ág	kivágása megfontolandó	A		
		bekorhadt ág hely				
		gomba fertőzés/termőtest				
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma	2025.09.03	Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító	Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél				
Fa jelölése:		216				
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		9	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		2,2	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		38	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		7	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F: folyamatos						
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj			
		útszegély és alépítménye				
Gyökérnyak	sérült	korhadás				
Törzs	sérült	korhadás		KIVÁGANDÓ!	A	
		odvasodás				
		lehasadt vázág				
		égési sérülés				
Koronaalap	ép					
Korona	sérült	száraz ágak		kopaszfejre metszés	S	
	száraz ág	lehasadt ág		kivágása megfontolandó	A	
		elveszett sudár				
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél				
Fa jelölése:		217				
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		5	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		58	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		9	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos						
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Allapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj			
		útszegély és alépítménye				
		járdaszegély és alépítménye				
Gyökérnyak	sérült	háncssérülés				
		kéregsérülés				
Törzs	sérült	korhadás		KIVÁGANDÓ!	A	
		ágcsonk				
		háncssérülés				
Koronaalap	sérült	ágcsonk				
Korona	sérült	leépülése várható		KIVÁGANDÓ!	A	
	száraz ág	lehasadt ág				
		száraz ágak				
		féloldalas				
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél				
Fa jelölése:		218				
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		21	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		2	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		72	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		12	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:özéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos					elektromos légkábel	állandó
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj			
			útszegély és alépítménye			
		felszínre került				
		fűnyírás miatt sérült				
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású				
		befűződés				
Törzs	sérült	korhadás				
Koronaalap	sérült	bekorhadt ághely				
Korona	sérült	űrszelvénybe nyúlik		kopaszfejre metszés	S	
	száraz ág	lehasadt ág				
		száraz ágak				
		féloldalas				
		ágcsonk				
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél						
Fa jelölése:		219						
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		19	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		3	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		46	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		9	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos								
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj				
Gyökérnyak	sérült		korhadás					
Törzs	sérült		korhadás					
			ágcsont					
			bekorhadt ághely					
Koronaalap	sérült		V' elágazás					
			terhelt korona alap					
Korona	sérült		korhadt ágak		kopaszfejre metszés		S	
	száraz ág		lehasadt ág		kivágása megfontolandó		S	
	odvas ág		száraz ágak					
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél					
Fa jelölése:		220					
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác					
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság
Törzsmagasság:		2,6	m		gyalogos forgalom		gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		57	cm		út		állandó
Koronaátmérő:		13	m		járda		állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos							
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Allapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.	
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj járdaaszegély és alépítménye				
Gyökérnyak		sérült	hánccsérülés kéregsérülés idegen test, anyag terpeszes lefutású				
		Törzs	sérült	korhadás hánccsérülés			
	Koronaalap		sérült	V' elágazás terhelt korona alap			
Korona			sérült	sérült ág		kopaszfejre metszés	S
		száraz ág	lehasadt ág				
		száraz ágak					
		ágcsonk					
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél				
Fa jelölése:		221				
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		2	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		64	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		9	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F: folyamatos					elektromos légkábel	állandó
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás	Beavatkozási igény	Sürg.	
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj útszegély és alépítménye fűnyírás miatt sérült			
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású konzolosodott gyökérnyak				
Törzs	sérült	korhadás sejtburjánzás törzs léces vastagodása				
Koronaalap	sérült	bekorhadt ághely				
Korona	sérült	űrszelvénybe nyúlik	kopaszfejre metszés	S		
	száraz ág	lehasadt ág				
		száraz ágak				
		korhadt ágak				
		ágcsontok				
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma	2025.09.08	Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító	Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél							
Fa jelölése:		222							
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		14	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		1,9	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		47	cm						
Koronaátmérő:		9	m						
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
Fa	Allapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj						
Gyökérnyak	sérült		korhadás						
Törzs	sérült		korhadás						
			odvasodás						
			zárt repedés						
Koronaalap	sérült		gomba fertőzés/termőtest						
			sejtburjánzás						
Korona	sérült		száraz ágak		KIVÁGANDÓ!		A		
	száraz ág		lehasadt ág						
			elveszett sudár						
			gomba fertőzés/termőtest						
			fennakadt ág						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél						
Fa jelölése:		223						
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		3,5	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		76	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		12	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos								
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj				
Gyökérnyak	sérült		háncssérülés					
Törzs	sérült		korhadás					
	hajlott		zárt repedés					
			törzsön folyadék					
			ágcsont					
Koronaalap	sérült		V' elágazás					
			terhelt korona alap					
Korona	sérült		sérült ág		kopaszfejre metszés		S	
	száraz ág		lehasadt ág		kivágása megfontolandó		A	
			száraz ágak					
			fennakadt ág					
			lakott odú					
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						 FADIAGNOSZTIKA
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél				
Fa jelölése:		224				
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		19	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		2,2	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		56	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		9	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos					elektromos légkábel	állandó
Fotó/helyszínrajz						
Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.	
Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj				
		járdaaszegély és alépítménye				
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású				
Törzs	sérült	korhadás				
		sejtburjánzás				
		ághelyseb				
Koronaalap	ép					
Korona	sérült	űrszelvénybe nyúlik		KIVÁGANDÓ!	A	
	száraz ág	lehasadt ág				
	korhadt vágág, vágágak	száraz ágak				
		korhadt ágak				
		gomba fertőzés/termőtest				
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma	2025.09.08	Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél						
Fa jelölése:		225						
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		19	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		1,9	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		53	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		13	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos								
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj				
				fojtógyökér				
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású					
			palack forma - gyökérnyak					
Törzs	sérült		korhadás					
			zárt repedés					
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap					
			korhadás					
			V' elágazás					
Korona	sérült		sérült ág		kopaszfejre metszés		S	
	száraz ág		féloldalas					
			száraz ágak					
			ágcsonk					
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél						
Fa jelölése:		226						
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		7	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		3	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		45	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		7	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos								
Fotó/helyszínrajz								
Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj					
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású					
Törzs	sérült		korhadás					
			bekorhadt ághely					
			sejtburjánzás					
Koronaalap	sérült		korhadás					
Korona	sérült		megújuló hajtások		hajtás válogatás		K	
	száraz ág		száraz ágak		kivágása megfontolandó		A	
	csonkolt		ágcsonk					
Megjegyzés: Alatta ültetett fa. Mérlegelendő.								
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA											
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél									
Fa jelölése:		227									
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác									
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum			Gyakoriság			
Törzsmagasság:		2	m		gyalogos forgalom			gyakran			
Törzsátmérő: (1m-en)		53	cm		út			állandó			
Koronaátmérő:		13	m		járda			állandó			
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel			állandó			
Fotó/helyszínrajz											
	Fa	Állapot			Leírás			Beavatkozási igény			Sürg.
	Gyökér	sérült			tömörödött, levegőtlen talaj						
Gyökérnyak	sérült			terpeszes lefutású							
				konzolosodott gyökérnyak							
				befűződés							
Törzs	sérült			korhadás							
				kéregleválás							
Koronaalap	sérült			bekorhadt ághely							
				gomba fertőzés/termőtest							
Korona	sérült			űrszelvénybe nyúlik			kopaszfejre metszés			S	
	száraz ág			lehasadt ág							
				száraz ágak							
				sérült ág							
				gomba fertőzés/termőtest							
Megjegyzés:											
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító				Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Déványa, Hősök tere, dél					
Fa jelölése:		228					
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác					
Famagasság:		19	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság
Törzsmagasság:		2,2	m		gyalogos forgalom		gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		42	cm		út		állandó
Koronaátmérő:		12	m		járda		állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos							
Fotó/helyszínrajz							
Fa	Allapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj				
Gyökérnyak	ép						
Törzs	sérült		korhadás				
			hajlott törzs				
Koronaalap	sérült		metszési seb				
Korona	sérült		sérült ág		kopaszfejre metszés		S
	száraz ág		felnyurgult				
			száraz ágak				
			bekorhadt ág hely				
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél					
Fa jelölése:		229					
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác					
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság	
Törzsmagasság:		2	m		gyalogos forgalom	gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		50	cm		út	állandó	
Koronaátmérő:		15	m		járda	állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos							
Fotó/helyszínrajz							
Fa	Allapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj				
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású befűződés				
Törzs	sérült		korhadás törzsön folyadék				
Koronaalap	sérült		korhadás terhelt korona alap zárt repedés				
Korona	sérült		fennakadt ág		kopaszfejre metszés		S
	száraz ág		száraz ágak				
			lehasadt ág				
			sérült ág				
			lakott odú				
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél							
Fa jelölése:		230							
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		19	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		2,2	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		56	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		10	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F: folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj beton sávalap					
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású						
Törzs	sérült		korhadás ághelyseb						
Koronaalap	sérült		korhadás ághelyseb						
Korona	sérült		gomba fertőzés/termőtest		kopaszfejre metszés		S		
	száraz ág		száraz ágak						
			lehasadt ág						
			sérült ág						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévaványa, Hősök tere, dél				
Fa jelölése:		231				
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		17	m	Veszélyeztetetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		4	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		47	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		5	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos						
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Allapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj útszegély és alépítménye			
		Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású korhadás odvasodás		KIVÁGANDÓ!
Törzs			sérült	korhadás ághelyseb nyílt hasadás		KIVÁGANDÓ!
	Koronaalap		sérült	terhelt korona alap		
		Korona	sérült	gomba fertőzés/termőtest		KIVÁGANDÓ!
száraz ág			száraz ágak			
várható a leépülése	lehasadt ág					
sérült ág						
korhadt ágak						
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma		2025.09.08		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004

Vizsgálati összefoglaló és ápolási javaslat

Jelen felmérés 2025. szeptember 3-án és 8-án készült, Dévaványa, Hősök terén lévő facsoportra vonatkozóan, valamint javaslat a faápolási munkálatokra.

A fasorban lévő faegyedekben változó mértékben, de jelentős kár keletkezett a 2025 július eleji viharokkal járó orkán erejű szélben. Több fán láthatóak közvetlenül veszélyeztető felakadt koronarészek, így a kezeléseket mihamarabb szükséges megkezdeni.

A fákra vonatkozó egyedi állapotleírás és ápolási javaslat az adatlapokon fel van tüntetve. Mivel azonban a fasor faegyedeit egy egységként kell kezelni, így a koronacsökkentéseket a kivitelezés során egységesen, egymáshoz igazítva célszerű és szakszerű elvégezni. Még akkor sem lehetnek kiugró, vagy a többitől magasságban eltérő faegyedek, ha az adatlapokban lévő egyedi ápolási javaslatokból az következne, hogy két egymás mellett álló fa ápolás utáni mérete eltérő lehet.

Javaslom, hogy a facsoportban lévő fákat a kivágásra ítélt fák kivételével egy magasságban, nagyjából 10-15 méteres magasságban célszerű kopaszfejre metszeni. A kopaszfejre metszést úgy célszerű elvégezni, hogy a fák másodlagos lombkoronája esztétikailag egy fa lombkoronájára hasonlítson a későbbiekben. Nem javaslom törzsnél, vagy koronalapban kialakítani a másodlagos koronák kiinduló pontjait. Az így kialakított koronákat 3-5 év múlva kivitelezett hajtásválogatással kell tovább finomítani.

A kivágásra ítélt fák helyett pótlás javasolt olyan fafajokkal, melyek az adott megüresedett helyre a későbbi méretükkel beilleszthetők.

Az előírt faápolási javaslatokat megfelelő szaktudással rendelkező Minősített Faápolóval végeztesse, az ápolási munkákról készíttessen faápolási naplót/munkalapot, amelyre a kivitelező vezesse rá az azonosító számát! Amennyiben az általunk előírt ápolási munkákat nem a fent jelzett képesítésű szakemberrel végezteti, a fában keletkezett, illetve a fa által okozott bármilyen kár felelőssége a Megrendelőt terheli.

(A favizsgálati jegyzőkönyv bármely részének további felhasználása, másolása csak a készítő engedélyével lehetséges.)

A FELMÉRÉST KÉSZÍTETTE:



Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök
MFE minősített favizsgáló FV-25/004

2025. 09. 14.