

Környezetbiztonsági favizsgálati jegyzőkönyv

**Vizsgálati jegyzőkönyv és ápolási javaslat
a Dévaványa, Körösladányi utcán található fasorra vonatkozóan.**



készítette:

Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök

A Magyar Faápolók Egyesülete által minősített favizsgáló FV-25/004

Tel.: +36-30-716-7769

e-mail.: orcsik.tibor86@gmail.com

A felmérés 2025. szeptember 9-én és 11-én készült Dévaványa, Körösladányi utca déli oldalán lévő fasor állapotáról, valamint javaslat a faápolási munkálatokra a személy és vagyonbiztonság figyelembevételével.

A favizsgálati jegyzőkönyv érvényessége egy év, de rendkívüli időjárási eseményt, drasztikus környezeti változást, sérülést, vagy nem tervezett beavatkozást követően a fák állapotát felül kell vizsgálni!

A FELMÉRÉS TARTALMA:

- A felmérés módszere, szempontjai
- A felmért fák helyét jelölő helyszínrajz
- Szemrevételezéssel megvizsgált fák vizsgálati adatlapjai
- A fák fenntartási munkáira, ápolására tett javaslatok

A FELMÉRÉS KÉSZÍTETTE:



Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök
MFE minősített favizsgáló FV-25/004

2025. 09. 14.

A felmérés szempontjai és módszere

A favizsgálat során a terület környezetére kockázatot jelentő lombos faegyedeit kellett megvizsgálnunk. A vizsgálandó fák kijelölése a terület fenntartójával közös bejáráson állapotuk és elhelyezkedésük alapján történt

A felmérés módszere:

- Dendrológiai felmérés
- A fa környezetének felmérése
- A fa állapotának vizsgálata
- Ápolási javaslattevél
- Beavatkozás sürgősségének meghatározása

Dendrológiai felmérés, faazonosítás

A területről részletes dendrológiai felméréssel nem rendelkezünk, ami az egyedek azonosításához elengedhetetlen, ezért a favizsgálat előtt azt el kellett végeznünk.

A környezetbiztonsági favizsgálat során felvettük a fa általános adatait, amely tartalmazza

- a terület megnevezését
- a fa egyedi, általunk generált azonosítóját (három jegyű szám, 301-el kezdődik és NY-K irányban növekszik egyesével)
- rögzítettük a faj és fajta tudományos és magyar nevét.

A fa egyedi adatai:

- fa magassága
- törzsmagasság
- törzsátmérő 1 m magasságban
- korona átmérő

VESZÉLYEZTETÉS

A környezet és a veszélyeztetettség vizsgálata

A fa környezet vizsgálatának célja a különböző lehetséges veszélyeztetési források felderítése azok mértének meghatározása és rögzítése. Egy forgalomnak kitett, vagy rendszeresen látogatott területen (pl. játszótéren) álló fa kismértékű állapotromlása is nagyfokú veszélyeztetést jelenthet, míg egy ritkán látogatott, természetes erdőterületen álló fa ugyanolyan állapotromlás esetén sem okoz fokozott környezeti veszélyeztetést.

Veszélyeztetett objektum

A fa által potenciálisan veszélyeztetett környezeti elemek vizsgálata. A fa a környezetre ható lehetséges veszélyeztetés behatárolása az egyik legfontosabb, külső tényező. Eredménye befolyásolja a fa biztonságossága érdekében végrehajtandó beavatkozásokat, annak mértékét és sürgősségét.

Veszélyeztetés gyakorisága

A fa a környezetében elhelyezkedő épített elemekre veszélyt jelenthet, minél több az ilyen objektum, általában az azokhoz kapcsolódó forgalom is arányosan növekszik. Ezek számának rögzítése fontos a vizsgálat módszerének kiválasztásához, figyelembe kell venni az ápolási munkák meghatározásánál is.

FOTÓ

A fa károsodására, kóros elváltozására utaló látható nyomoka a vizsgálat során rögzítésre kerülnek. A későbbi könnyebb beazonosítás érdekében a vizsgálati adatlapra felkerült a fa teljes habitusát ábrázoló, valamint az esetleges elváltozást jellemzően bemutató fénykép is.

A FA ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA

A szemrevételezés során felmértük a gyökérzet, a gyökérnyak, a törzs, a koronaalap és a korona általános állapotát.

Állapot: A gyökérzet, a gyökérnyak, a törzs, a koronaalap és a korona alap problémáinak, hibáinak leírása.

Leírás: Az állapot, annak kialakulásának és következményinek részletezése.

Beavatkozási igény: A balesetveszély elhárításához, a környezetbiztonság és a fa állapotának fenntartásához, vagy javításához szükséges faápolási munkálatok részletezése.

A FA RÉSZEINEK VIZSGÁLATA

A gyökérzet

A talajfelszín és a környezet szemrevételezése a legmeghatározóbb a gyökérzet feltárás nélküli vizsgálatánál. A gyökérnyak alakja és esetleges elváltozásai, sérülései utalnak a talajban futó gyökérzet egészségi állapotára, ezért a gyökérzet és a gyökérnyak vizsgálata együttesen mutatja meg a gyökérzet állapotát.

A gyökérnyak állapota:

A gyökérnyak állapotának változása, leromlása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A gyökérnyak sérülése, majd későbbi korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. Az itt megjelenő problémák a teljes fa statikájára és egészségi állapotára kihatnak.

A törzs állapota

A törzs állapotának változása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A farész korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. A törzs vizsgálatakor figyelembe kell venni a gyökérnyak és a koronaalap állapotát is, mert mindkét rész állapota kihat a törzsre is.

A koronaalap

A teljes korona biztonsága és stabilitása a fa ezen részén nyugszik. Az stabil és egészséges korona alapfeltétele a megfelelő koronaalap megléte ezért koronaalap állapotát is értékelni kell.

A korona állapota

A korona értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a közelebbi vizsgálat az elhelyezkedésből adódóan nehézkes. Az állapotértékelés során az fontos szempont a valós és az ideális lombtömeg arányának meghatározása, a koronában lévő statikai és egészségi problémák felmérése.

Beavatkozás sürgőssége:

A: Azonnali - azonnal:

A fa fokozottan baleset veszélyes. A baleset veszély csak azonnali beavatkozással kerülhető el.

S: Sürgős - 1 hónapon belül

A fa baleset veszélyes. A baleset veszély csak beavatkozással kerülhető el.

R: Rövidtávú - 3 hónapon belül

A fa szélsőséges időjárási viszonyok közötti károkozása, vagy állapotának romlása csak abban az esetben kerülhető el, ha a szükséges beavatkozások elvégzésre kerülnek.

K: Közép távú - 6 hónap

A fa szélsőséges időjárási viszonyok közötti károkozása, vagy állapotának romlása csak abban az esetben kerülhető el, ha a szükséges beavatkozások elvégzésre kerülnek.

H: Hosszú távú - 1 év

A fa állapotának és a környezet biztonság megtartásának érdekében elvégzendő beavatkozások.

F: Folyamatos

A fa állapota miatt, folyamatos megfigyelés, öntözés, tápanyag utánpótlás stb. szükséges.

KEZELÉSI JAVASLAT

A vizsgálat eredményét kiértékelve a fára vonatkozó kezelési javaslatot adtunk, amely tartalmazza a fán alkalmazandó ápolási munkákat, további szükséges vizsgálatokat vagy intézkedéseket.

Az esetleges felülvizsgálat időpontját. a jegyzőkönyv nem tartalmazza. **A szükséges felülvizsgálat ideje 1 év. Ettől eltérő felülvizsgálati időszak külön feltüntetésre kerül.**

A kezelési javaslatban előírt ápolási munkák a fán végzett munkálatok során módosulhatnak, mert az ápolás kivitelezése során láthatóvá válhatnak a talajszintről nem észlelhető tünetek is.

Szakmai tapasztalatunk és tudásunk felhasználásával készített környezetbiztonsági favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát, különösen rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!



Orcsik Tibor

Helyszínrajz/térkép



Környezetbiztonsági favizsgálati adatlapok:

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca							
Fa jelölése:		301							
Fa faj (fajtája)		Fraxinus pennsylvanica/Amerikai kőris							
Famagasság:		17	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		3	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		40	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		6	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó		
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj					
				járdaaszegély és alépitménye					
Gyökérnyak	sérült		nem vizsgálható						
			borostyán						
Törzs	sérült		nem vizsgálható						
			borostyán						
Koronaalap	sérült		ághelyseb						
			borostyán						
Korona	sérült		lehasadt ág		KIVÁGANDÓ!		A		
	száraz ág		száraz ágak						
	várható a leépülése		sérült ág						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca							
Fa jelölése:		302							
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		18	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		0,1	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		58	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		11	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó		
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj					
				mesterséges lehordás					
Gyökérnyak	sérült		korhadás						
			borostyán						
Törzs	sérült		korhadás						
			borostyán						
Koronaalap	sérült		bekorhadt ághely						
			borostyán						
Korona	sérült		lehasadt ág		kopaszfejre metszés		S		
	száraz ág		száraz ágak						
			sérült ág						
			borostyán						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

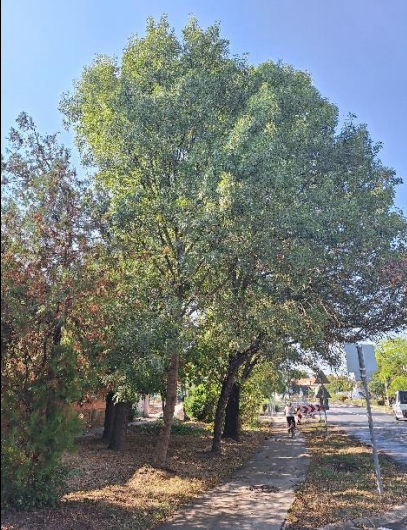
KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca							
Fa jelölése:		303							
Fa faj (fajtája)		Fraxinus excelsior/Magas kőris							
Famagasság:		22	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		3,5	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		42	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		8	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó		
				épület		állandó			
Fotó/helyszínrajz									
Fa	Állapot	Leírás			Beavatkozási igény		Sürg.		
Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj							
		fojtógyökér							
		járdaaszegély és alépítménye							
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású							
		borostyán							
Törzs	sérült	ághelyseb							
		borostyán							
Koronaalap	ép								
Korona	sérült	féloldalas			szárazoló metszés		S		
	száraz ág	száraz ágak			ápoló metszés		R		
		borostyán			nagy húzású részek kurtítása		R		
		ejlődése konkurens fa által korlátol							
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca							
Fa jelölése:		304							
Fa faja (fajtája)		Fraxinus angustifolia subsp. pannonica/Magyar kőris							
Famagasság:		22	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		54	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		15	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					elektromos légkábel		állandó		
				épület		állandó			
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.		
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj						
		fojtógyökér							
		járdaszegély és alépítménye							
Gyökérnyak	sérült	terpeszes lefutású							
Törzs	sérült	ferde növekedés							
Koronaalap	sérült	ághelyseb							
Korona	sérült	féloldalas		szárazoló metszés		S			
	száraz ág	száraz ágak		ápoló metszés		R			
		ejlődése konkurens fa által korlátol		statikai helyreállító metszés		R			
		űrszelvénybe nyúlik		űrszelvény biztosító metszés		R			
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca						
Fa jelölése:		305						
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		7	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		44	cm		elektromos légkábel		állandó	
Koronaátmérő:		5	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos								
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.		
	Gyökér	sérült	tömörödött, levegőtlen talaj járdaaszegély és aléptménye statikailag meggyengült					
Gyökérnyak	sérült	korhadás						
Törzs	sérült	korhadás bekorhadt ághely						
Koronaalap	sérült	több vázág egy pontból						
Korona	sérült	megújuló hajtások		hajtás válogatás	R			
	száraz ág	száraz ágak		űrszelvény biztosító metszés	R			
	csonkolt	űrszelvénybe nyúlik						
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca						
Fa jelölése:		306						
Fa faj (fajtája)		Fraxinus pennsylvanica/Amerikai kőris						
Famagasság:		7	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		29	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		7	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos								
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj				
				járdaaszegély és alépítménye				
		fojtógyökér						
Gyökérnyak	ép							
Törzs	sérült		ághelyseb					
			ferde növekedés					
Koronaalap	sérült		ághelyseb					
			V' elágazás					
Korona	sérült		szakszerűtlen metszlap		KIVÁGANDÓ!		A	
	száraz ág		száraz ágak					
	várható a leépülése		sérült ág					
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca							
Fa jelölése:		307							
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		8	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		43	cm		elektromos légkábel		állandó		
Koronaátmérő:		6	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj statikailag meggyengült					
Gyökérnyak	sérült		korhadás						
Törzs	sérült		korhadás						
			bekorhadt ághely						
Koronaalap	sérült		több vázág egy pontból						
Korona	sérült		megújuló hajtások		hajtás válogatás		R		
	száraz ág		száraz ágak		űrszelvény biztosító metszés		R		
	csonkolt		űrszelvénybe nyúlik						
			ejlődése konkurens fa által korlátol						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca					
Fa jelölése:		308					
Fa faj (fajtája)		Fraxinus excelsior/Magas kőris					
Famagasság:		16	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság
Törzsmagasság:		3,5	m		gyalogos forgalom		gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		27	cm		út		állandó
Koronaátmérő:		7	m		járda		állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					parkoló		állandó
Fotó/helyszínrajz							
Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj				
			gyökérsarjak láthatók				
			járdaszegély és alépítménye				
			felszínre került				
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású				
Törzs	sérült		ferde növekedés				
Koronaalap	ép						
Korona	sérült		külpontos				
			ejlődése konkurens fa által korlátol				
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca							
Fa jelölése:		309							
Fa faja (fajtája)		Catalpa bignonioides/Szívlevelű szivarfa							
Famagasság:		6	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		2	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		25	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		8	m		járda		állandó		
					parkoló		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos									
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		járdaaszegély és alépítménye					
Gyökérnyak	sérült		nem vizsgálható						
Törzs	sérült		epifiton növényzet						
			hajlott törzs						
Koronaalap	sérült		epifiton növényzet						
Korona	sérült		külpontos		szárazoló metszés		S		
	száraz ág		száraz ágak		ápoló metszés		R		
			epifiton növény		epifiton növény eltávolítása		R		
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca							
Fa jelölése:		310							
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác							
Famagasság:		11	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		3	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		43	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		10	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg.): A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					parkoló		állandó		
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		járdaaszegély és alépítménye					
Gyökérnyak	sérült		nem vizsgálható						
Törzs	sérült		epifiton növényzet						
			ághelyseb						
			korhadás						
Koronaalap	sérült		epifiton növényzet						
			terhelt korona alap						
			ághelyseb						
Korona	sérült		külpontos		kopaszfejre metszés		S		
	száraz ág		száraz ágak		epifiton növény eltávolítása		R		
	csontolt		epifiton növény						
			elveszett sudár						
			lehasadt ág						
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.09		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca					
Fa jelölése:		311					
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác					
Famagasság:		14	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság	
Törzsmagasság:		1,4	m		gyalogos forgalom	gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		37	cm		út	állandó	
Koronaátmérő:		9	m		járda	állandó	
					parkoló	állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos							
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült		járdszegély és alépítménye			
				elhalt gyökér			
		statikailag meggyengült					
Gyökérnyak	sérült		kéregsérülés				
Törzs	sérült		idegen test				
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap				
Korona	sérült		külpontos		KIVÁGANDÓ!	A	
	száraz ág		száraz ágak				
	odvas vázág		taplógomba - termőtest				
			odvas vázág				
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA						
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca				
Fa jelölése:		312				
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác				
Famagasság:		16	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság
Törzsmagasság:		7	m		gyalogos forgalom	gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		47	cm		út	állandó
Koronaátmérő:		9	m		járda	állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos					parkoló	állandó
				épület	állandó	
Fotó/helyszínrajz						
	Fa	Állapot	Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült	járdaszegély és alépítménye			
		elhalt gyökér				
		statikailag meggyengült				
		fojtógyökér				
Gyökérnyak	sérült	kéregsérülés				
		terpeszes lefutású				
		befűződés, konkáv felületek				
		korhadás				
Törzs	sérült	nyílt hasadás		KIVÁGANDÓ!	A	
		odvasodás				
Koronaalap	sérült	terhelt korona alap				
Korona	sérült	lehasadt ág		KIVÁGANDÓ!	A	
	sérült ág, ágak	megemelt korona				
	lehasadt vázág					
Megjegyzés:						
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca					
Fa jelölése:		313					
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác					
Famagasság:		14	m	Veszélyeztetés	Objektum	Gyakoriság	
Törzsmagasság:		2,3	m		gyalogos forgalom	gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		34	cm		út	állandó	
Koronaátmérő:		10	m		járda	állandó	
					parkoló	állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év); F:folyamatos							
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült		járdaszegély és alépitménye			
		elhalt gyökér					
		statikailag meggyengült					
Gyökérnyak	ép						
Törzs	sérült		hajlott törzs				
Koronaalap	sérült		ághelyseb				
			terhelt korona alap				
Korona	sérült		külpontos		kopaszfejre metszés	S	
	aszimmetrikus		rendellenes fejlődés				
			űrszelvénybe nyúlik				
			lehasadt ág				
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca						
Fa jelölése:		314						
Fa faj (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		12	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		3,7	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		51	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		2	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					parkoló		állandó	
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		járdaaszegély és alépitménye				
				elhalt gyökér				
		statikailag meggyengült						
Gyökérnyak	sérült		zárt repedés					
Törzs	sérült		zárt repedés					
			korhadás					
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap					
Korona	sérült		lehasadt vázág		kopaszfejre metszés		A	
	lehasadt vázág		gomba fertőzés/termőtest		kivágása megfontolandó		A	
			odvas vázág					
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA							
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca					
Fa jelölése:		315					
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác					
Famagasság:		16	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság
Törzsmagasság:		4	m		gyalogos forgalom		gyakran
Törzsátmérő: (1m-en)		38	cm		út		állandó
Koronaátmérő:		10	m		járda		állandó
					parkoló		állandó
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos							
Fotó/helyszínrajz							
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény	Sürg.
	Gyökér	sérült		járdaszegély és alépitménye			
				elhalt gyökér			
		statikailag meggyengült					
Gyökérnyak	ép						
Törzs	sérült		odú				
			korhadás				
			tumor				
			gomba fertőzés/termőtest				
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap				
Korona	sérült		lehasadt ág		KIVÁGANDÓ!	A	
	lehasadt ág		gomba fertőzés/termőtest				
	száraz ág		odvas vázág				
			száraz ágak				
Megjegyzés:							
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004	

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca							
Fa jelölése:		316							
Fa faj (fajtája)		Quercus robur 'Pyramidalis'/Piramistölgy							
Famagasság:		21	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		2,5	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		65	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		14	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					parkoló		állandó		
				épület		állandó			
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		járdaszegély és alépitménye					
				részben burkolt talajfelszín					
		elhalt gyökér							
Gyökérnyak	sérült		korhadás						
			rovarkártétel látható						
Törzs	ép								
Koronaalap	sérült		ághelyseb						
Korona	sérült		száraz ágak		szárazoló metszés		S		
	száraz ág		külpontos		ápoló metszés		R		
					ritkító metszés		R		
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA								
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca						
Fa jelölése:		317						
Fa faja (fajtája)		Sophora japonica/Közönséges japánakác						
Famagasság:		12	m	Veszélyeztetés	Objektum		Gyakoriság	
Törzsmagasság:		1,8	m		gyalogos forgalom		gyakran	
Törzsátmérő: (1m-en)		48	cm		út		állandó	
Koronaátmérő:		14	m		járda		állandó	
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					épület		állandó	
				kerítés		állandó		
Fotó/helyszínrajz								
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.
	Gyökér	sérült		tömörödött, levegőtlen talaj mesterséges felhordás				
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású					
Törzs	ép							
Koronaalap	sérült		terhelt korona alap ágcsonk					
Korona	sérült		lehasadt ág		kopaszfejre metszés		S	
	lehasadt ág		gomba fertőzés/termőtest odvas vázág					
Megjegyzés:								
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004		

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI FAVIZSGÁLAT ADATFELVÉTELI LAPJA									
Terület:		Dévaványa, Körösladányi utca							
Fa jelölése:		318							
Fa faj (fajtája)		Quercus robur 'Pyramidalis'/Piramistölgy							
Famagasság:		20	m	Veszélyeztetetés	Objektum		Gyakoriság		
Törzsmagasság:		1,8	m		gyalogos forgalom		gyakran		
Törzsátmérő: (1m-en)		47	cm		út		állandó		
Koronaátmérő:		10	m		járda		állandó		
Beavatkozás sürgőssége: (sürg:) A:azonnali; S:sürgős (1hónap); R: rövidtávú (3hónap); K:őzéptávú (6hónap); H:hosszútávú (1év), F:folyamatos					kerítés		állandó		
				épület		állandó			
Fotó/helyszínrajz									
	Fa	Állapot		Leírás		Beavatkozási igény		Sürg.	
	Gyökér	sérült		járdaszegély és alépitménye					
		tömörödött, levegőtlen talaj							
Gyökérnyak	sérült		terpeszes lefutású						
Törzs	ép								
Koronaalap	ép								
Korona	sérült		száraz ágak		szárazoló metszés		S		
	száraz ág		külpontos		ápoló metszés		R		
			ejlődése konkurens fa által korlátol		ritkító metszés		R		
Megjegyzés:									
Vizsgálat dátuma		2025.09.11		Vizsgálatot végző neve, MFE azonosító		Orcsik Tibor FV-25/004			

Vizsgálati összefoglaló és ápolási javaslat

Jelen felmérés 2025. szeptember 9-én és 11-én készült, Dévaványa, Körösladányi utca déli részén lévő fasorra vonatkozóan, valamint javaslat a faápolási munkálatokra.

A fasorban lévő faegyedekben változó mértékben, de jelentős kár keletkezett a 2025 július eleji viharokkal járó orkán erejű szélben. Több fán láthatóak közvetlenül veszélyeztető felakadt koronarészek, így a kezeléseket mihamarabb szükséges megkezdeni.

A fákra vonatkozó egyedi állapotleírás és ápolási javaslat az adatlapokon fel van tüntetve. Mivel azonban a fasor faegyedeit egy egységként kell kezelni, így a koronacsökkentéseket a kivitelezés során egységesen, egymáshoz igazítva célszerű és szakszerű elvégezni. Még akkor sem lehetnek kiugró, vagy a többitől magasságban eltérő faegyedek, ha az adatlapokban lévő egyedi ápolási javaslatokból az következne, hogy két egymás mellett álló fa ápolás utáni mérete eltérő lehet.

A kivágásra ítélt fák helyett pótlás javasolt olyan fafajokkal, melyek az adott megüresedett helyre a későbbi méretükkel beilleszthetők.

Az előírt faápolási javaslatokat megfelelő szaktudással rendelkező Minősített Faápolóval végeztesse, az ápolási munkákról készíttessen faápolási naplót/munkalapot, amelyre a kivitelező vezesse rá az azonosító számát! Amennyiben az általunk előírt ápolási munkákat nem a fent jelzett képesítésű szakemberrel végezteti, a fában keletkezett, illetve a fa által okozott bármilyen kár felelőssége a Megrendelőt terheli.

(A favizsgálati jegyzőkönyv bármely részének további felhasználása, másolása csak a készítő engedélyével lehetséges.)

A FELMÉRÉST KÉSZÍTETTE:



Orcsik Tibor

Favizsgáló és faápoló szakmérnök
MFE minősített favizsgáló FV-25/004

2025. 09. 14.